

Asbestinventarisatattest

Rijselstraat 194, 8200 Brugge



SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Attestnummer : 20261008-000337.000

Uitgegeven op : 08.10.2026

Geldig tot : 08.10.2031



Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

5

Asbestmaterialen

0

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

- | | | |
|---|------------------|----------------------------|
| 1 | Asbestmateriaal | Dringend verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend maatregelen nemen |
| 1 | Asbestmateriaal | Verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Maatregelen nemen |
| 3 | Asbestmaterialen | Zorgvuldig beheeren |

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : Steven Vandenkerckhove - DES-6D6V2

Procescertificaat : Keurhuis - ORG-QDWC8

KBO-nummer : 0740981020

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.


Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	2
Geïnspecteerde zones.....	6
Zone 1: Hoofdgebouw.....	7
Plan 1.1: kelder.....	8
Plan 1.2: kelder kopie.....	9
Plan 1.3: gelijkvloers.....	10
Plan 1.4: gelijkvloers kopie.....	11
Plan 1.5: gelijkvloers kopie kopie.....	12
Plan 1.6: gelijkvloers kopie kopie kopie.....	14
Plan 1.7: gelijkvloers kopie kopie kopie kopie.....	15
Plan 1.8: gelijkvloers kopie kopie kopie kopie kopie.....	16
Plan 1.9: 1ste verdieping.....	17
Plan 1.10: 1ste verdieping kopie.....	18
Plan 1.11: 1ste verdieping kopie kopie.....	19
Plan 1.12: 1ste verdieping kopie kopie kopie.....	20
Plan 1.13: 1ste verdieping kopie kopie kopie kopie.....	21
Plan 1.14: 2de verdieping.....	22
Plan 1.15: 2de verdieping kopie.....	23
Plan 1.16: 2de verdieping kopie kopie.....	24
Plan 1.17: 2de verdieping kopie kopie kopie.....	25
Plan 1.18: 2de verdieping.....	26
Plan 1.19: 2de verdieping kopie.....	27
Plan 1.20: doorsnede.....	28
Zone 2: Hoofdgebouw.....	29
Plan 2.1: Hoofdgebouw plan.....	30
Plan 2.2: Hoofdgebouw plan kopie.....	31
Plan 2.3: Hoofdgebouw plan.....	32
Plan 2.4: Hoofdgebouw plan.....	33
Asbestmaterialen.....	34
Fiche 1: Golfplaten asbestcement - binnen.....	35
Fiche 2: Menuiserite - gevelbekleding buiten.....	39
Fiche 3: Bakeliet - zekeringkast of verdeelbord.....	43
Fiche 4: Bakeliet - schakelaars en stopcontacten.....	47
Fiche 5: Afvoerbuis in vezelcement binnen.....	52
Adviezen.....	56
Fiche 6: gaskachels.....	57

Fiche 7: valse plafonds.....	58
Fiche 8: wandtegels (lijm).....	59
Fiche 9: gasgeizer.....	60
Geen asbest.....	61
Fiche 10: teerlaag (spoelbak).....	62
Fiche 11: Roofing (bitumen) - plat dak (klein terras v1).....	64
Fiche 12: Pleisterwerk wanden (gips/kalk).....	66
Fiche 13: Smeerlaag of cementering in cement buiten.....	68
Fiche 14: Massal - vensterdorpel of tablet buiten.....	70
Fiche 15: Roofing (bitumen) - plat dak (uitbouw v1 kamer).....	72
Fiche 16: Pleisterwerk in cement / cementering binnen - wanden.....	74
Fiche 17: Roofing (bitumen) - plat dak (achterbouw 1 en uitbouw v2).....	76
Overige ruimtes en materialen.....	78
Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.....	79
Niet aanwezige ruimtes en materialen.....	81
Toelichting.....	83

Geïnspecteerde zones

Zone 1: Hoofdgebouw

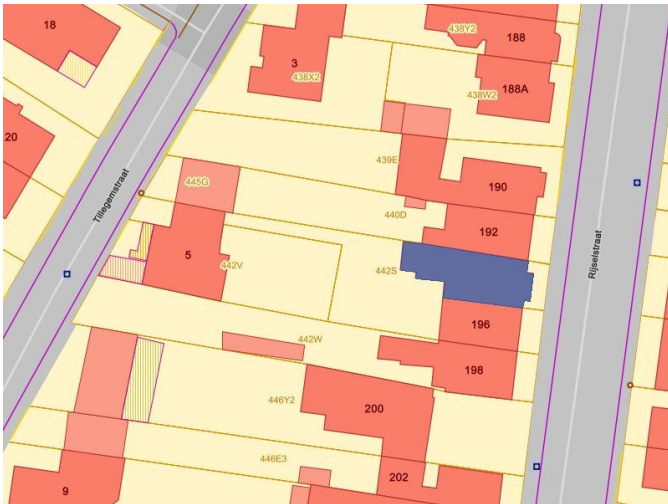

Tijdens de inspectie vastgesteld:

2 Asbestmaterialen

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

4 Adviezen

7 Geen asbest


Plan 1.1: kelder

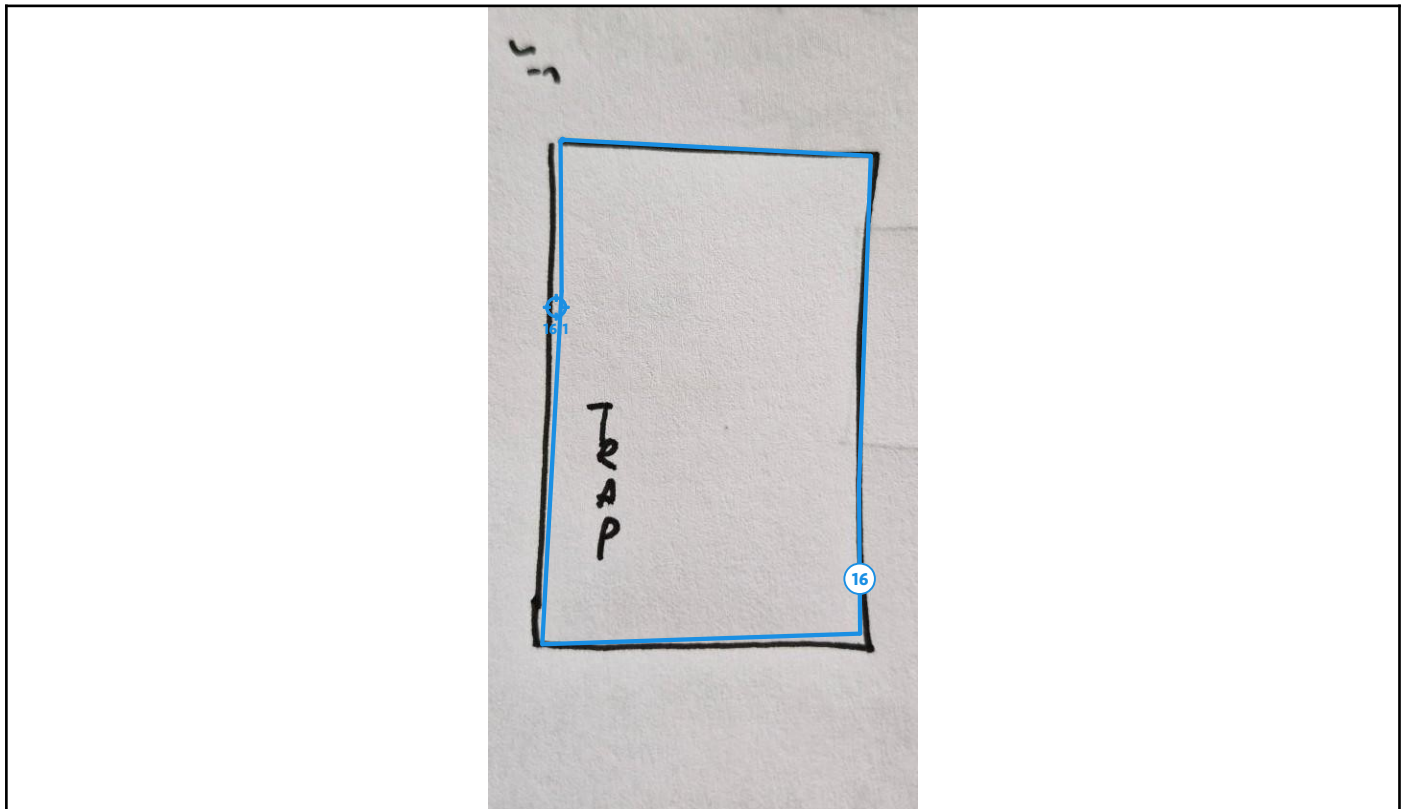


Legende van plan 1.1: kelder

Beschrijving	Type	Actie
16. Pleisterwerk in cement / cementering binnen - wanden	Geen asbest	-
16.1 Code: MM8	Mengmonster	-

Plan 1.2: kelder kopie

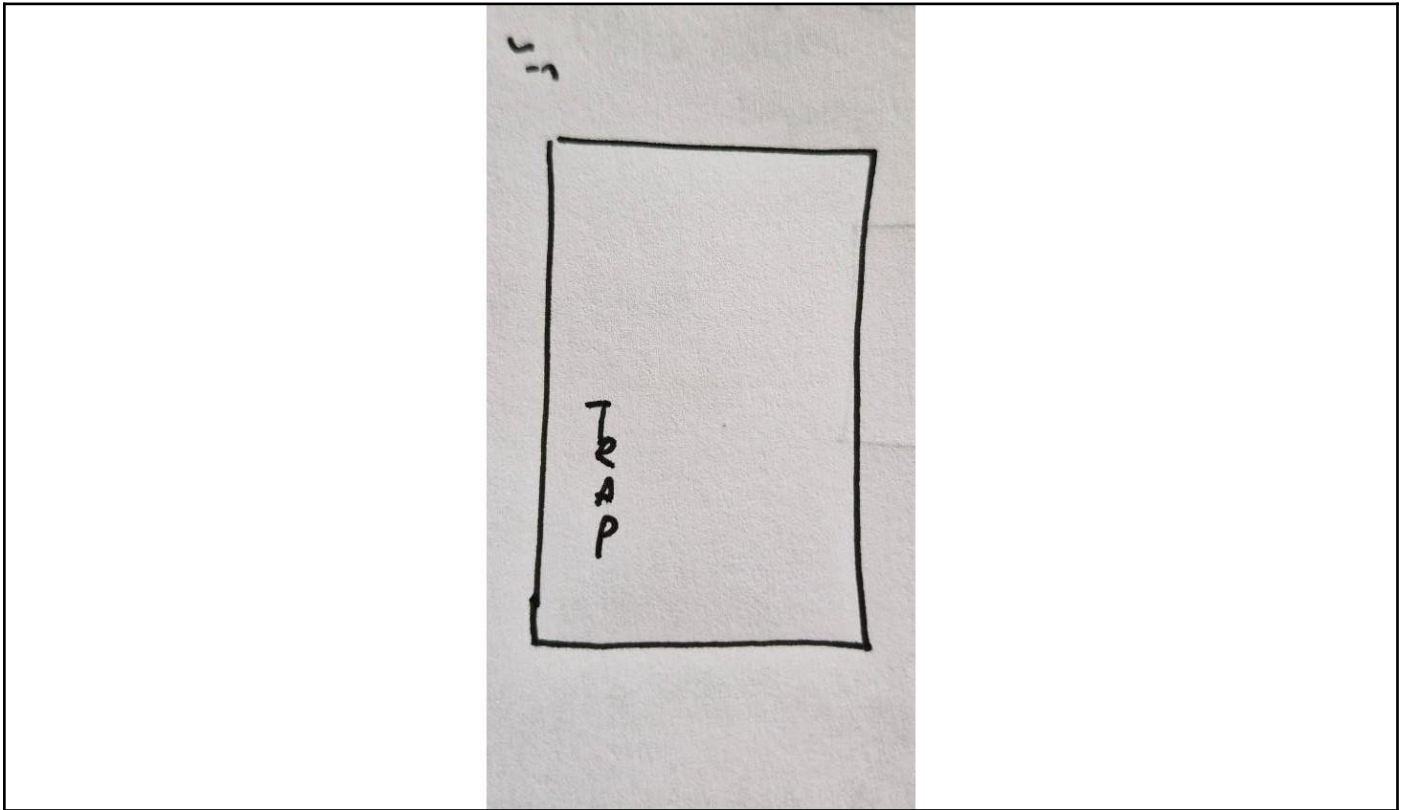


Plan 1.3: gelijkvloers

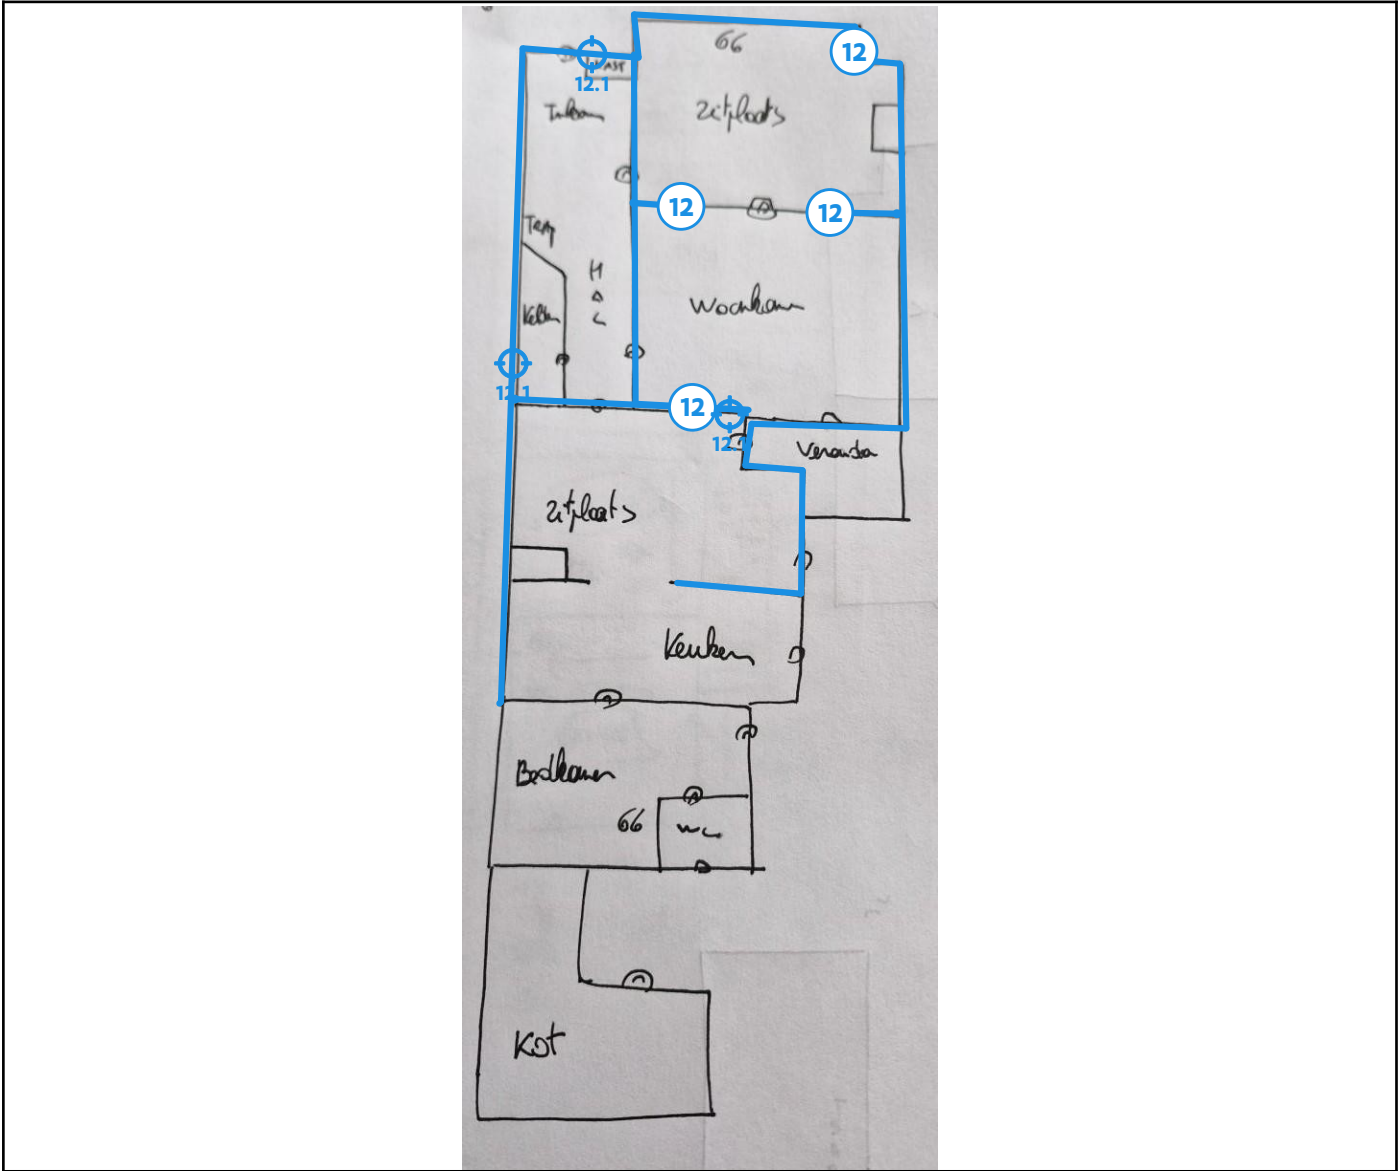

Legende van plan 1.3: gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
12. Pleisterwerk wanden (gips/kalk)	Geen asbest	-
12.1 Code: MM1	Mengmonster	-


Plan 1.4: gelijkvloers kopie

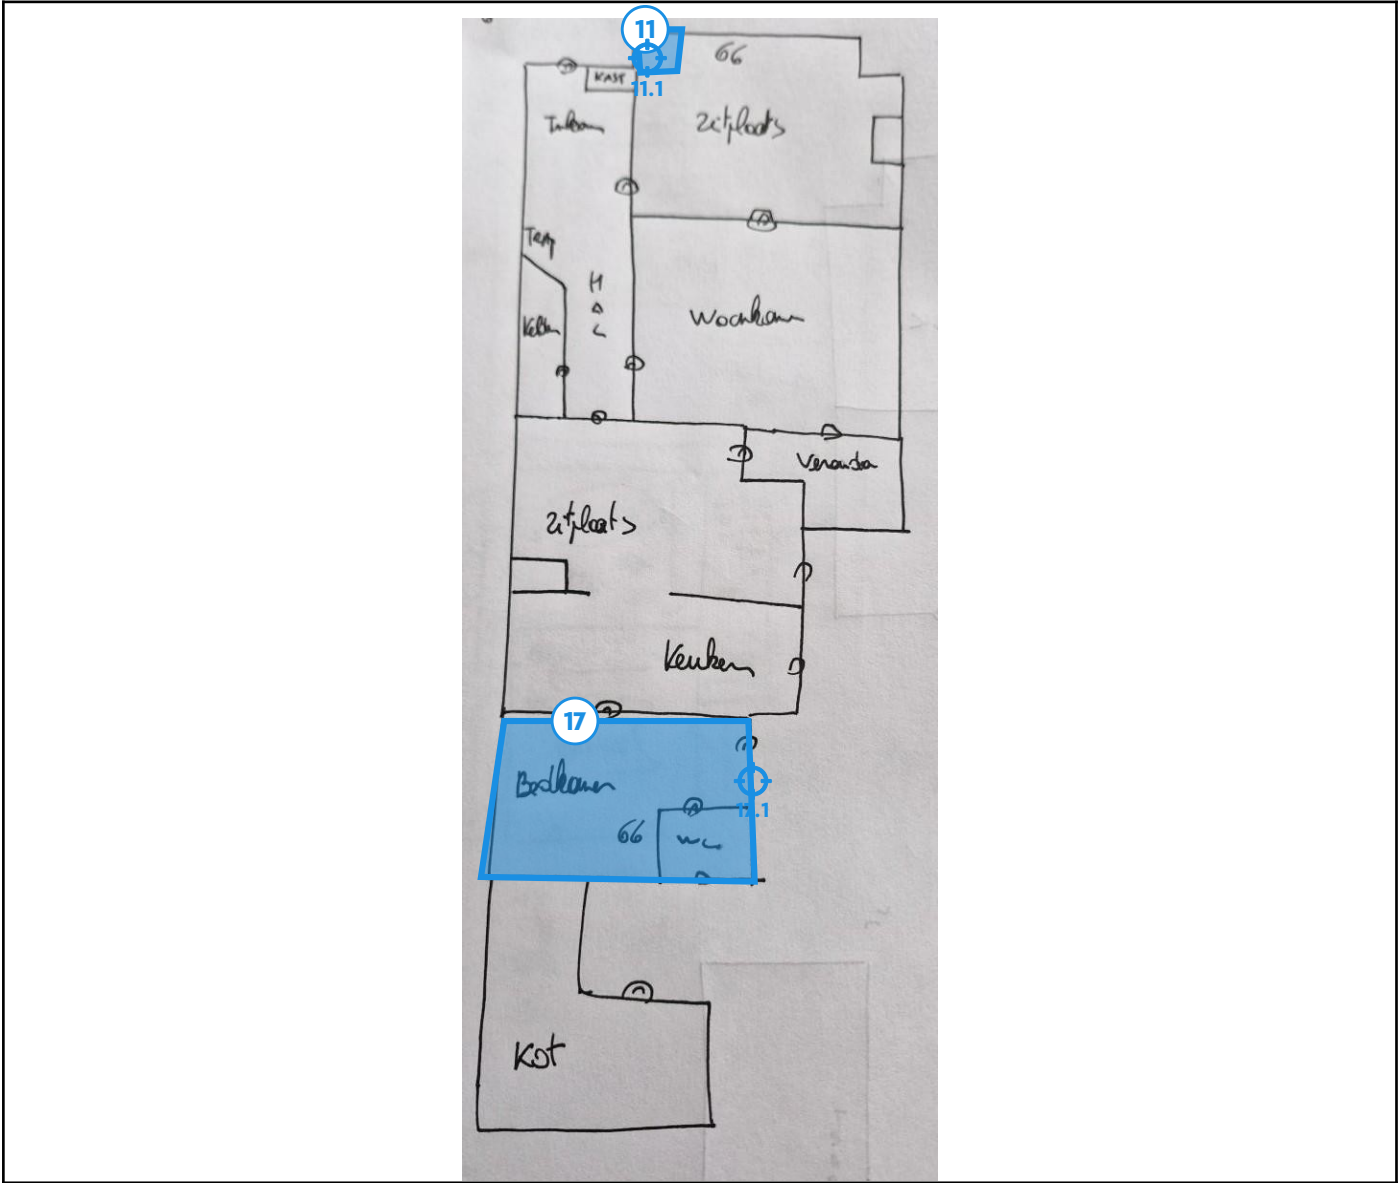

Legende van plan 1.4: gelijkvloers kopie

Beschrijving	Type	Actie
11. Roofing (bitumen) - plat dak (klein terras v1)	Geen asbest	-
11.1 Code: MM4	Puntmonster	-
17. Roofing (bitumen) - plat dak (achterbouw 1 en uitbouw v2)	Geen asbest	-
17.1 Code: MM3	Puntmonster	-

Plan 1.5: gelijkvloers kopie kopie

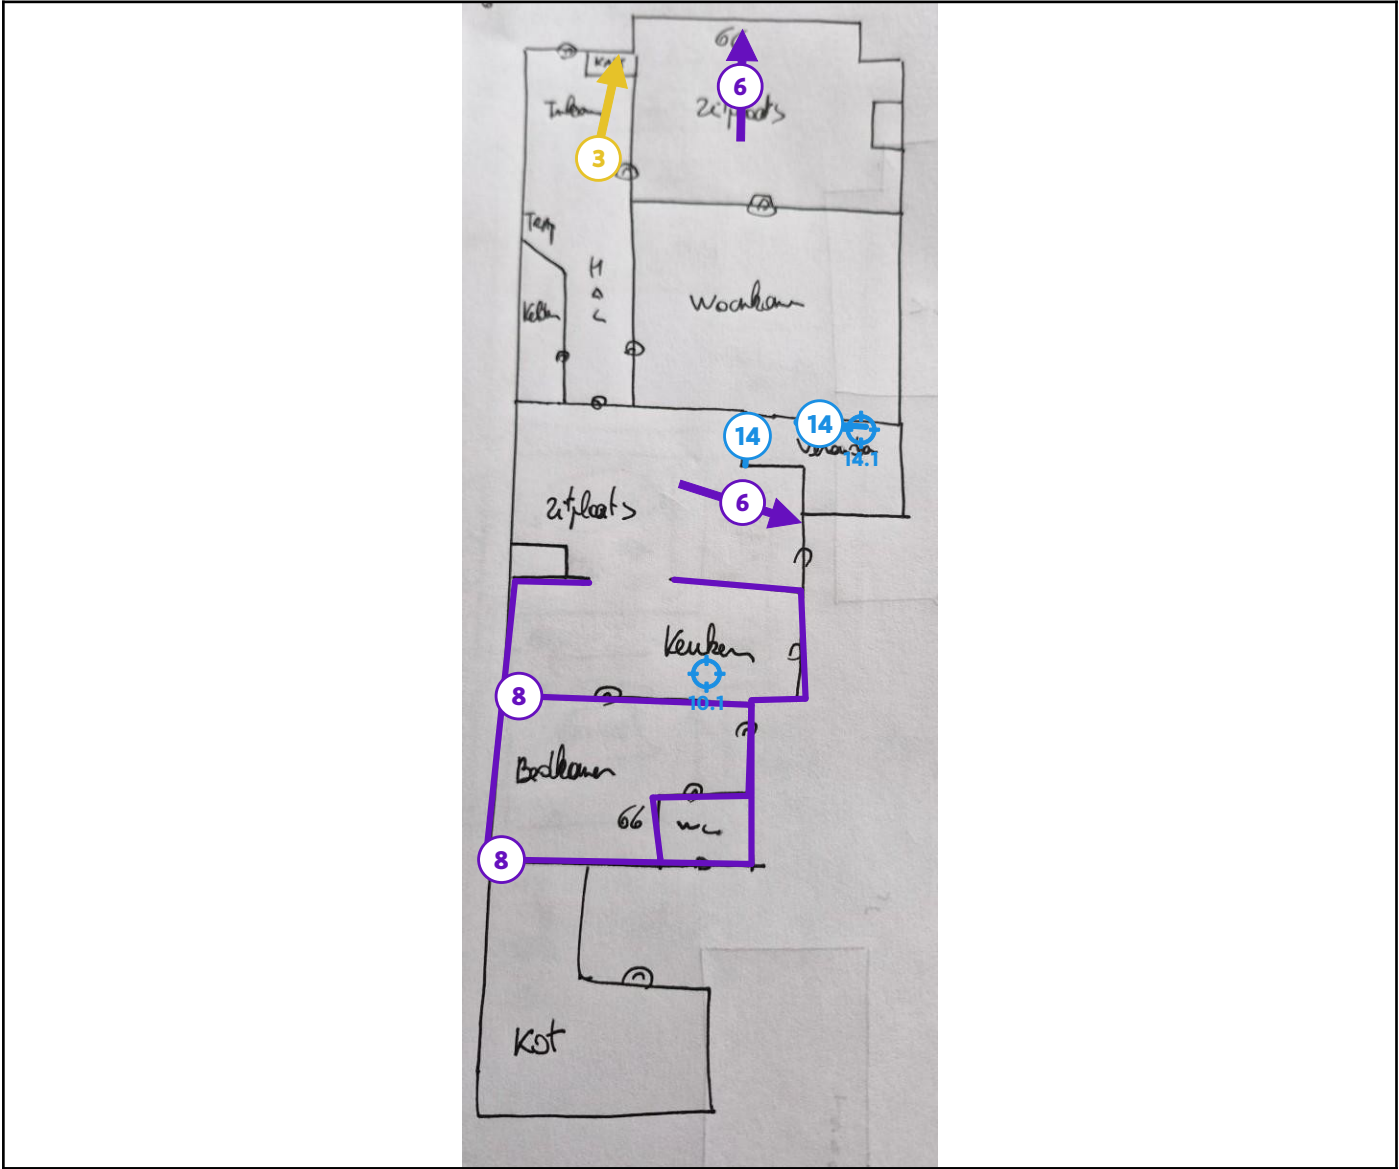


Legende van plan 1.5: gelijkvloers kopie kopie

Beschrijving	Type	Actie
3. Bakeliet - zekeringkast of verdeelbord	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
6. gaskachels	Advies	-
8. wandtegels (lijm)	Advies	-
10. teerlaag (spoelbak)	Geen asbest	-
10.1 Code: MM5	Puntmonster	-

14. Massal - vensterdorpel of tablet buiten	Geen asbest	-
14.1 Code: MM6	Puntmonster	-


Plan 1.6: gelijkvloers kopie kopie kopie

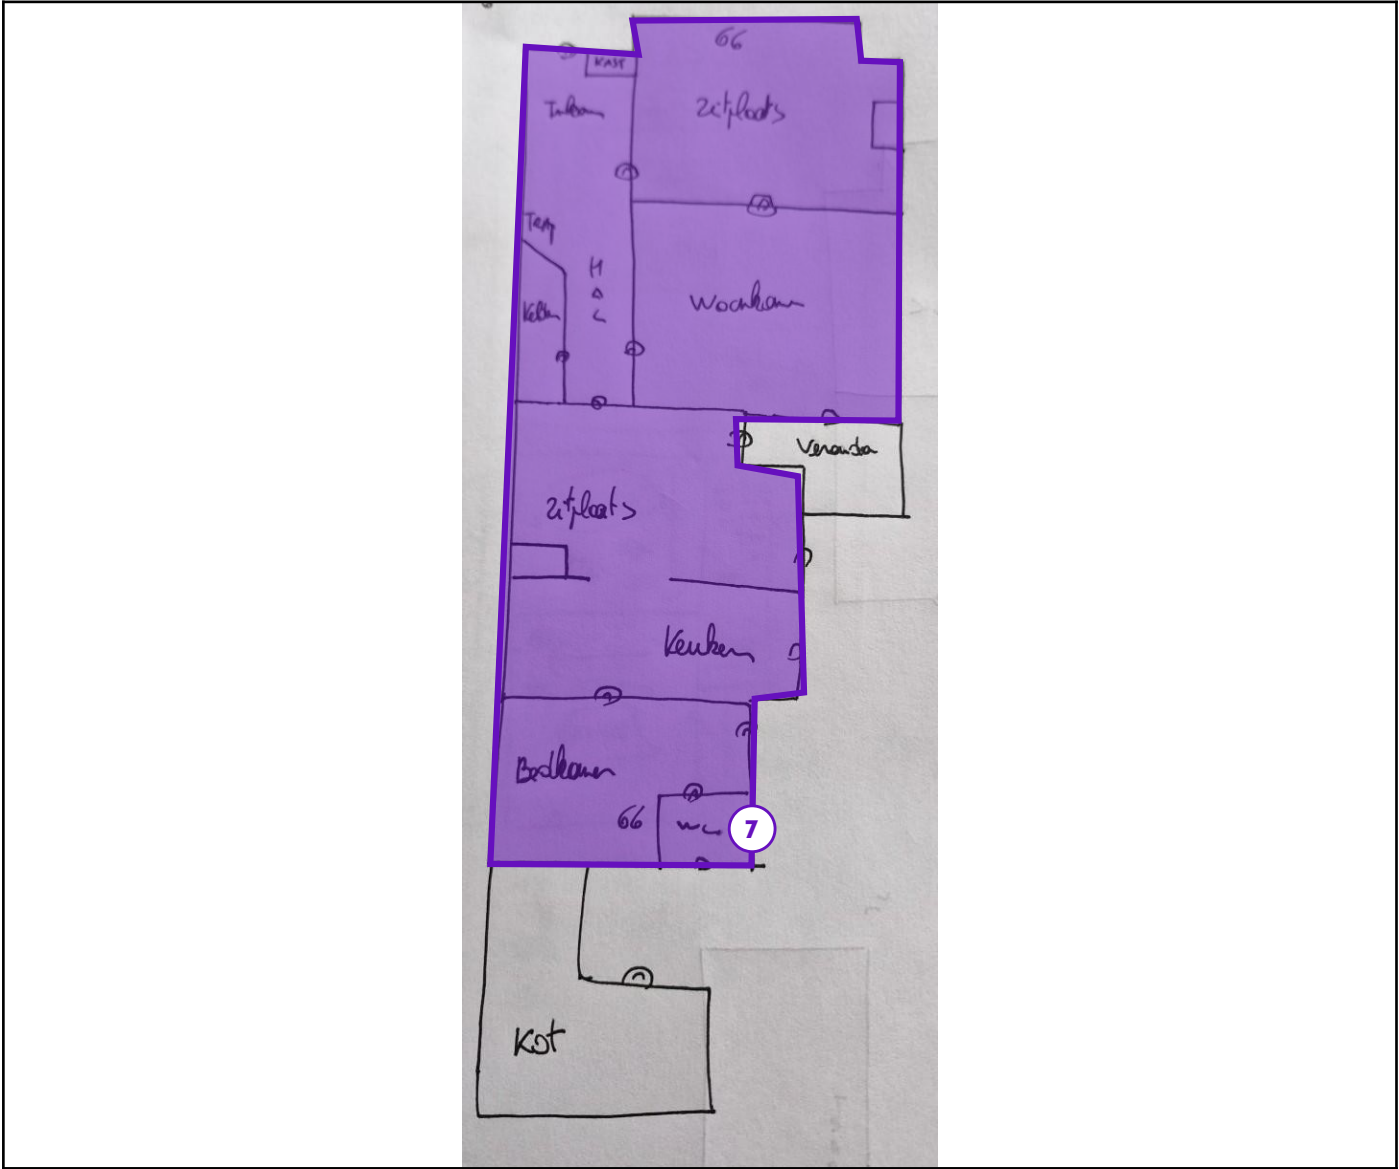

Legende van plan 1.6: gelijkvloers kopie kopie kopie

Beschrijving	Type	Actie
7. valse plafonds	Advies	-


Plan 1.7: gelijkvloers kopie kopie kopie kopie

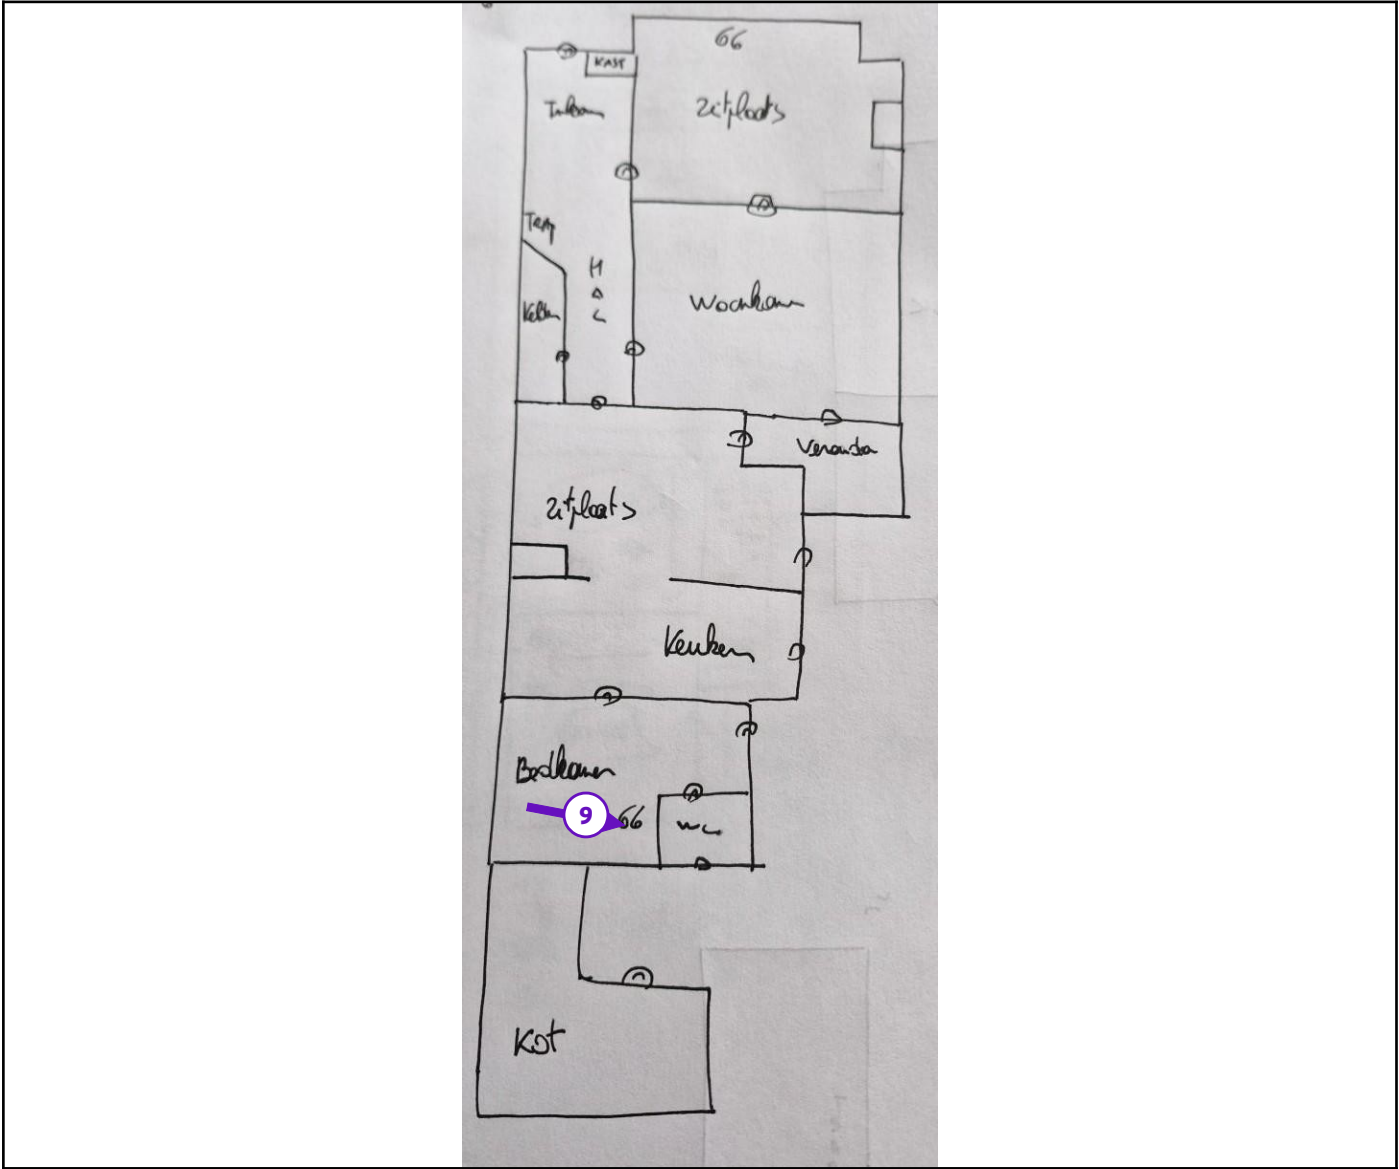

Legende van plan 1.7: gelijkvloers kopie kopie kopie kopie

Beschrijving	Type	Actie
9. gasgeizer	Advies	-


Plan 1.8: gelijkvloers kopie kopie kopie kopie kopie

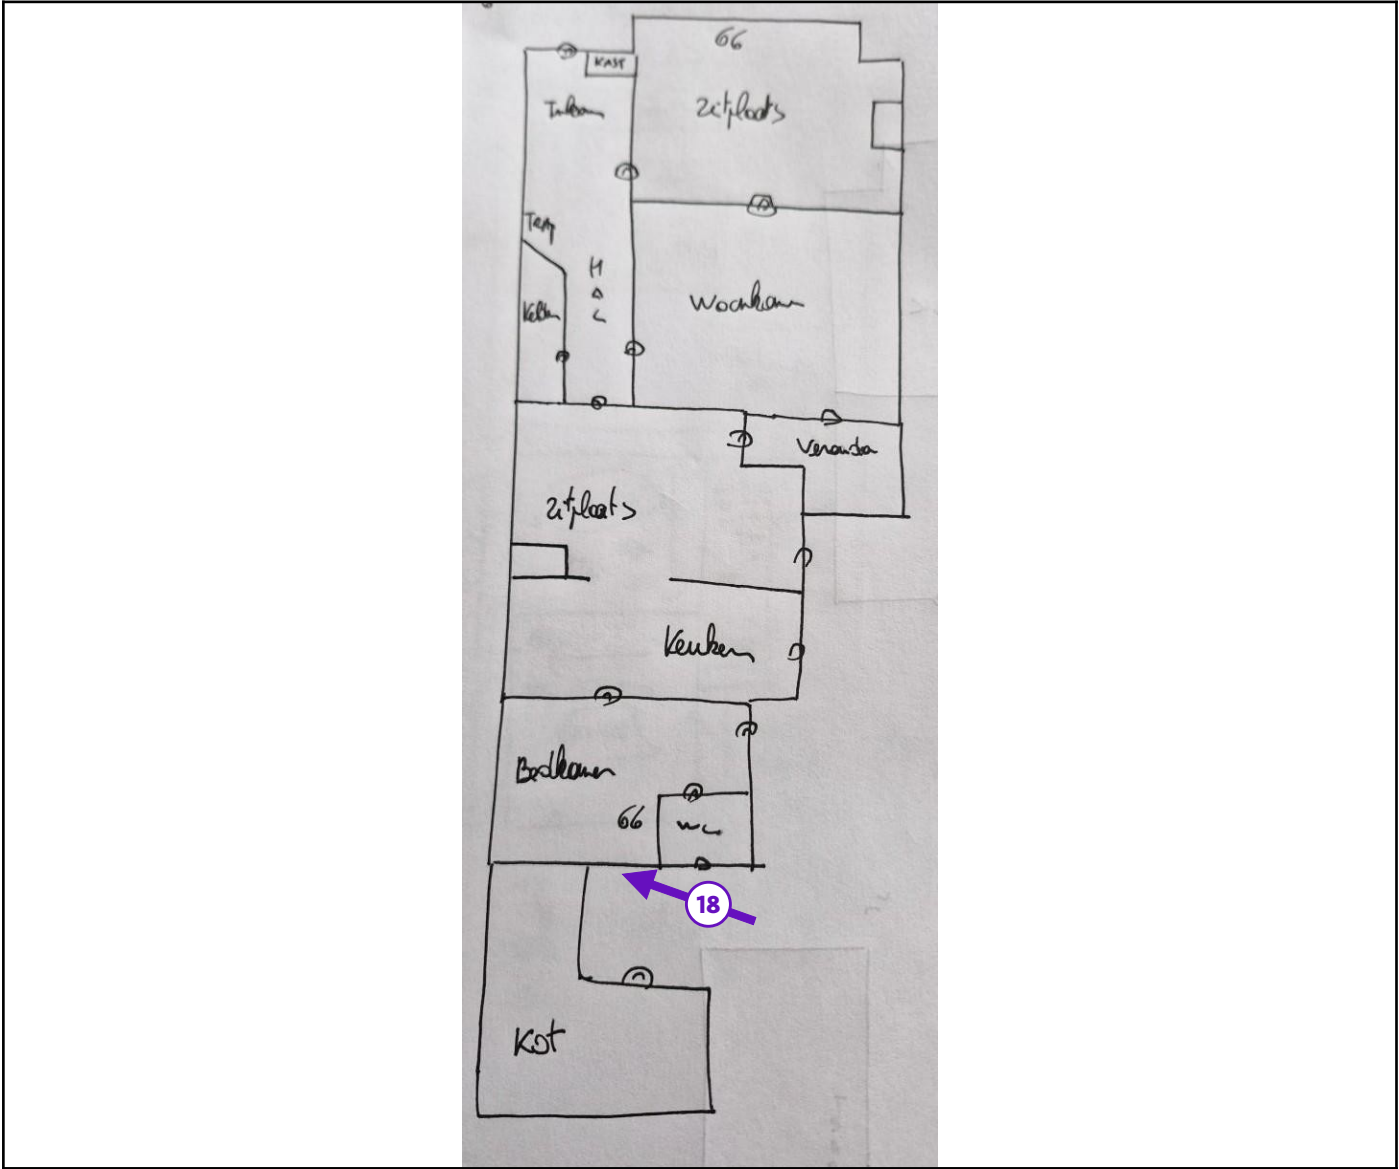

Legende van plan 1.8: gelijkvloers kopie kopie kopie kopie kopie

Beschrijving	Type	Actie
18. Materialen van rookgaskanalen - niet asbestverdacht (kunststof, inox)	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.9: 1ste verdieping

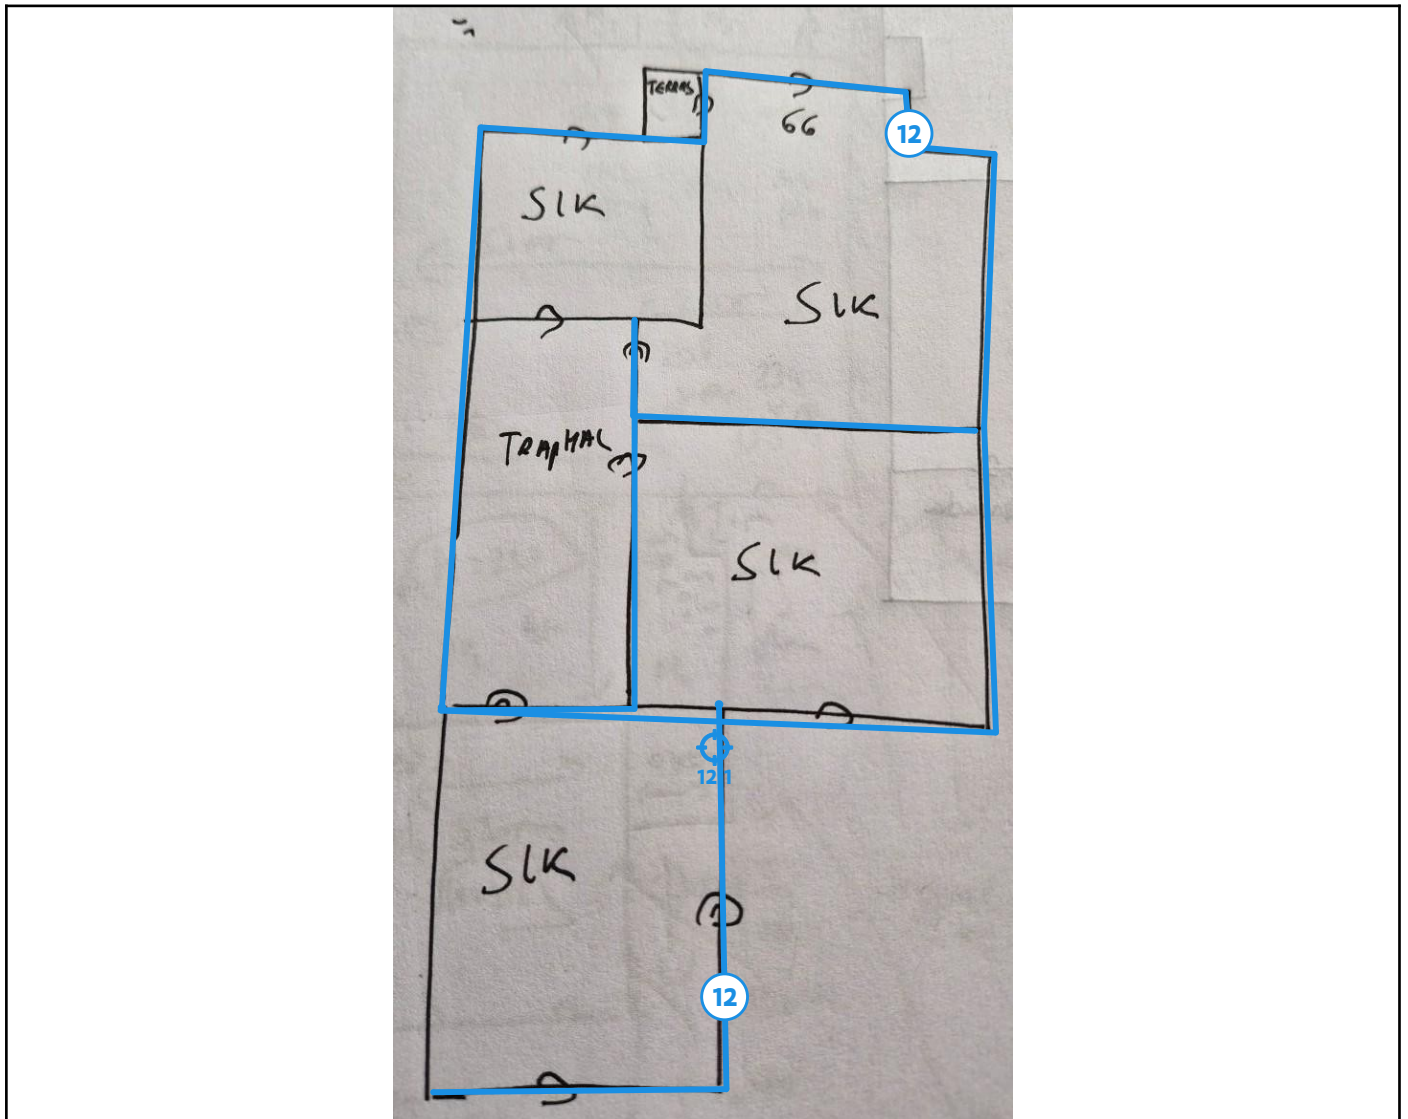

Legende van plan 1.9: 1ste verdieping

Beschrijving	Type	Actie
12. Pleisterwerk wanden (gips/kalk)	Geen asbest	-
12.1 Code: MM1	Mengmonster	-


Plan 1.10: 1ste verdieping kopie

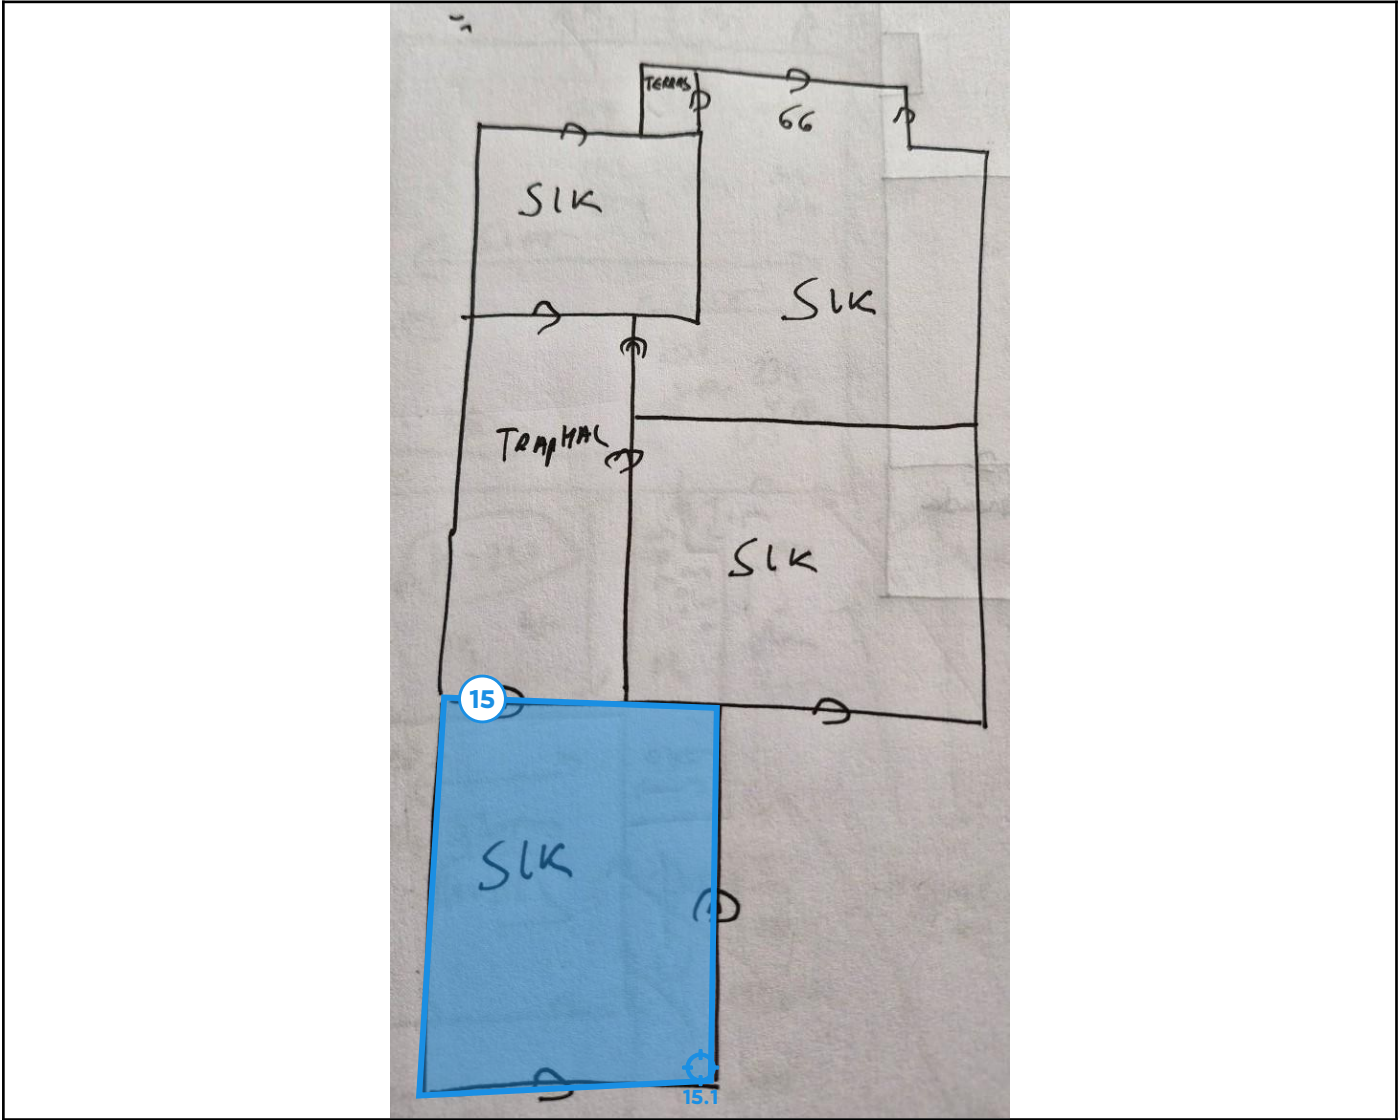

Legende van plan 1.10: 1ste verdieping kopie

Beschrijving	Type	Actie
15. Roofing (bitumen) - plat dak (uitbouw v1 kamer)	Geen asbest	-
15.1 Code: MM2	Puntmonster	-


Plan 1.11: 1ste verdieping kopie kopie

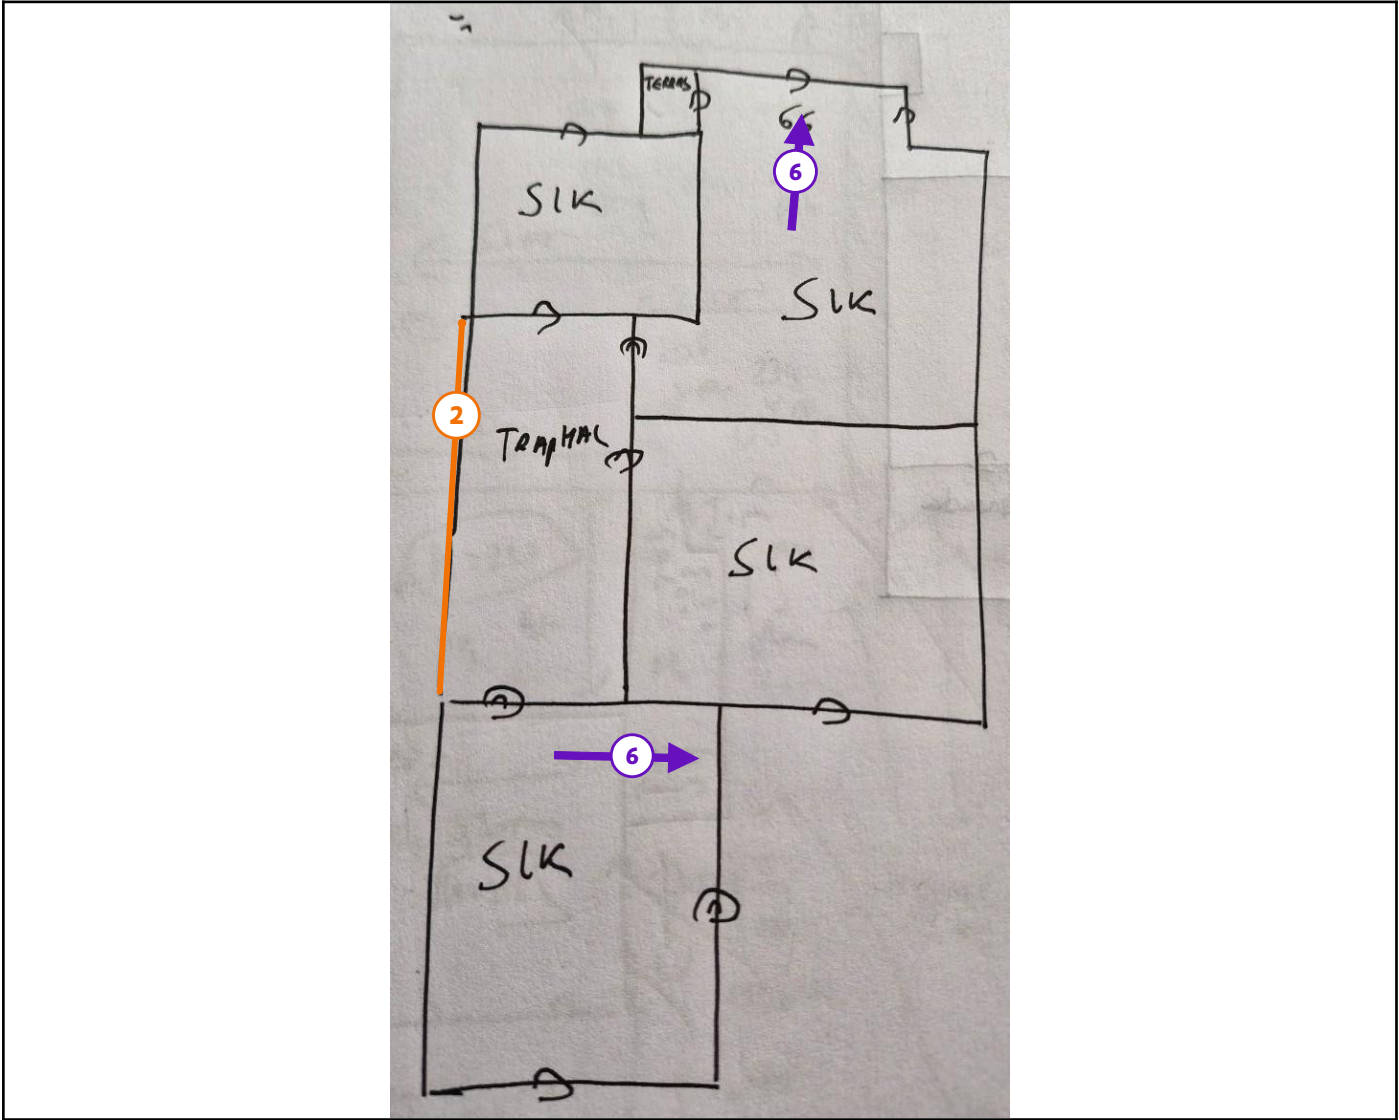

Legende van plan 1.11: 1ste verdieping kopie kopie

Beschrijving	Type	Actie
2. Menuiserie - gevelbekleding buiten	Asbestmateriaal	Verwijderen
6. gaskachels	Advies	-


Plan 1.12: 1ste verdieping kopie kopie kopie

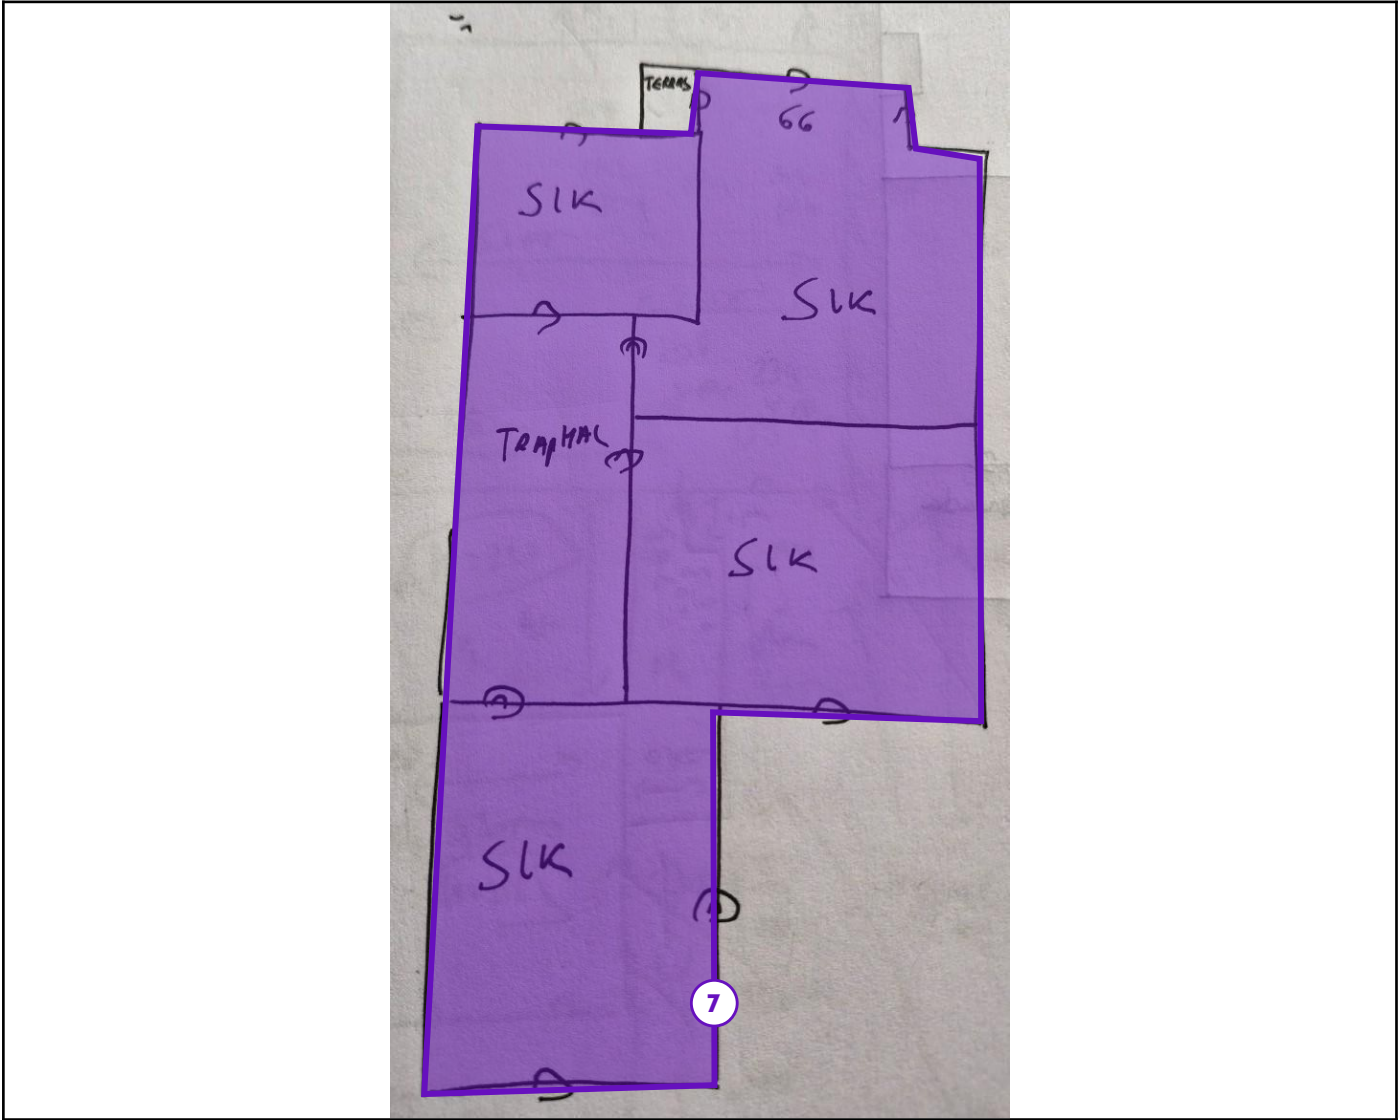

Legende van plan 1.12: 1ste verdieping kopie kopie kopie

Beschrijving	Type	Actie
7. valse plafonds	Advies	-


Plan 1.13: 1ste verdieping kopie kopie kopie kopie

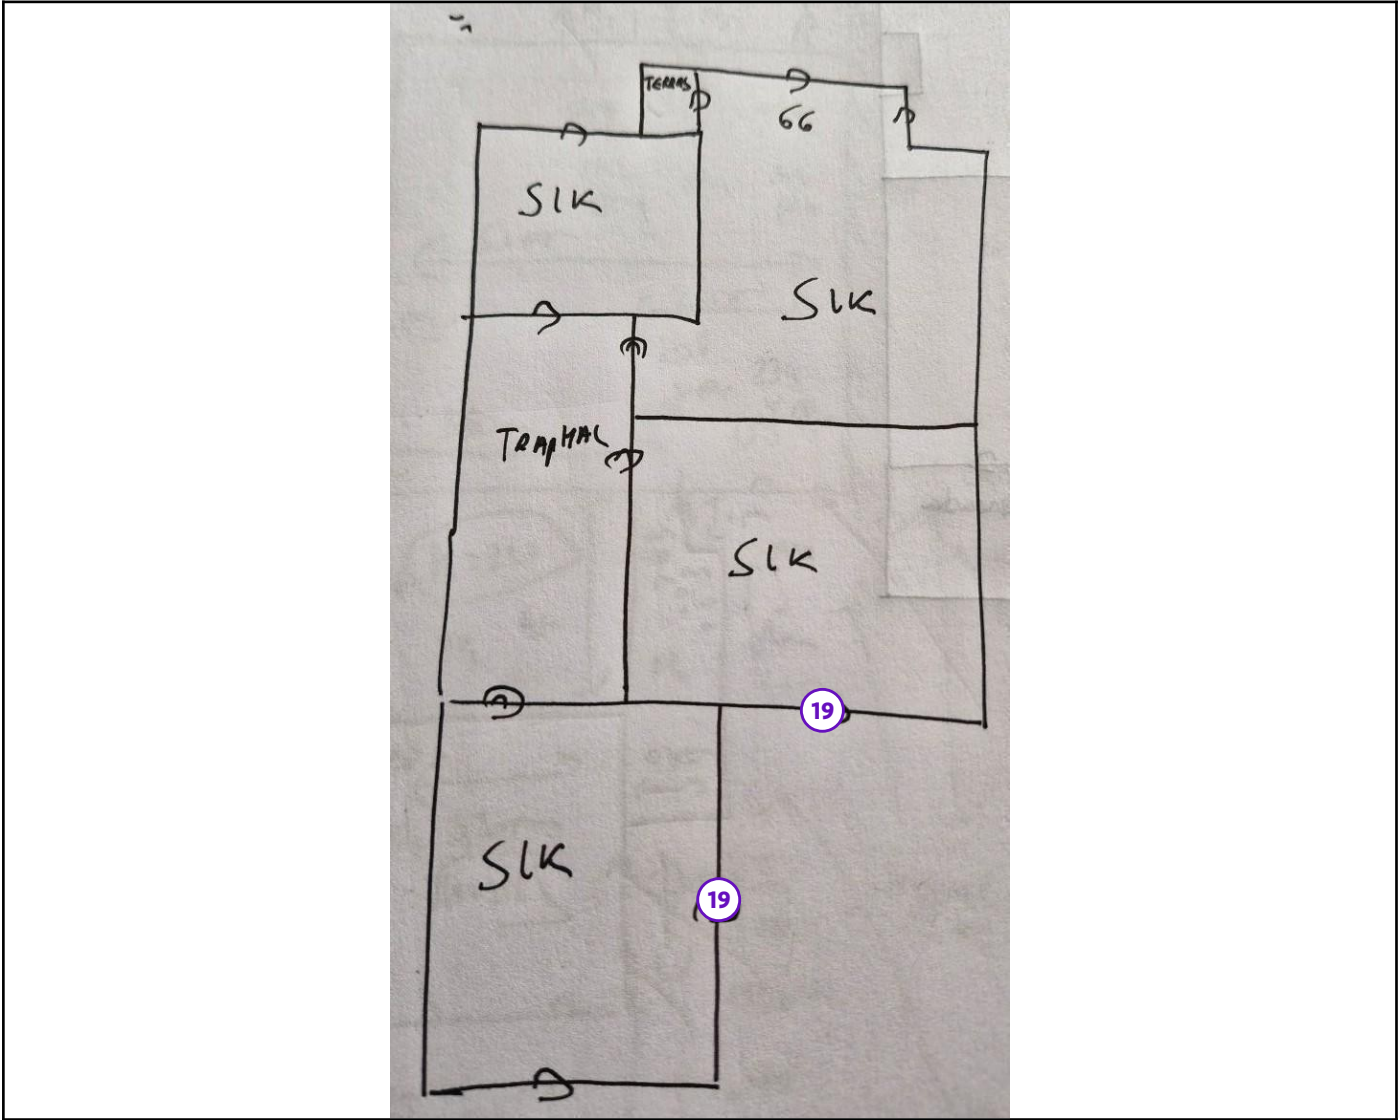

Legende van plan 1.13: 1ste verdieping kopie kopie kopie kopie

Beschrijving	Type	Actie
19. Afdichtingsmateriaal schrijnwerk - niet asbestverdacht	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.14: 2de verdieping

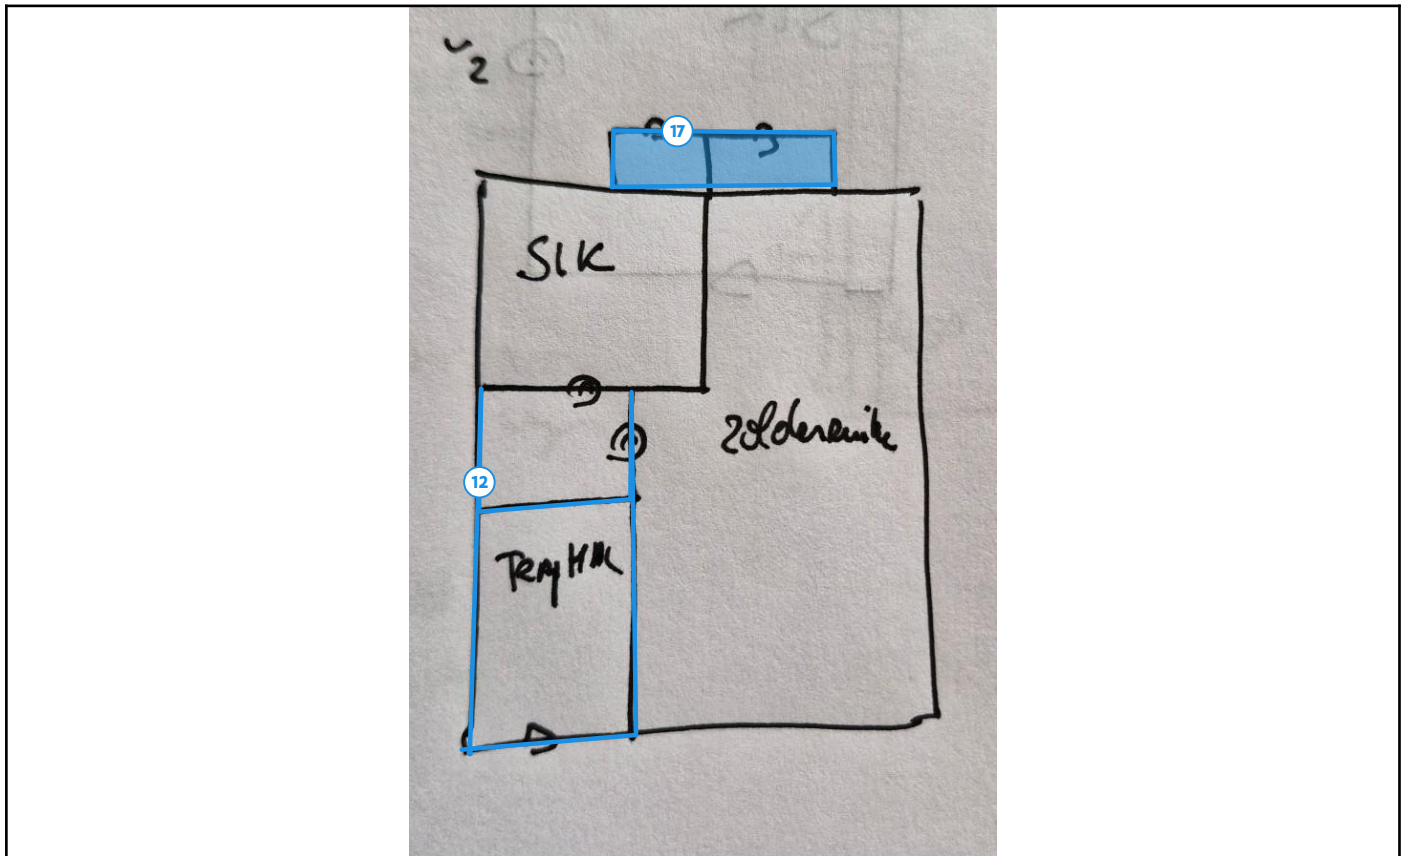

Legende van plan 1.14: 2de verdieping

Beschrijving	Type	Actie
12. Pleisterwerk wanden (gips/kalk)	Geen asbest	-
17. Roofing (bitumen) - plat dak (achterbouw 1 en uitbouw v2)	Geen asbest	-


Plan 1.15: 2de verdieping kopie

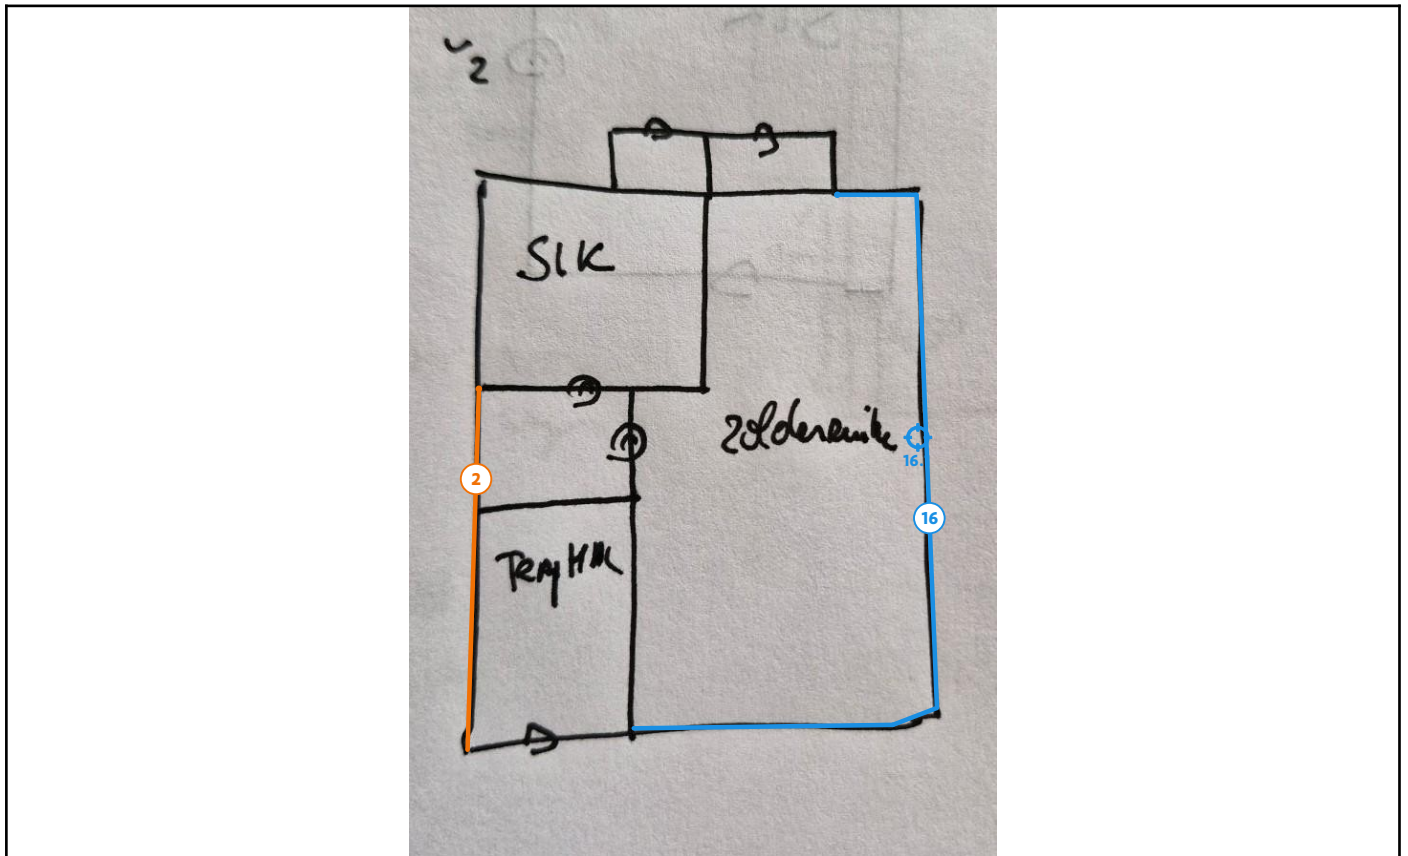


Legende van plan 1.15: 2de verdieping kopie

Beschrijving	Type	Actie
2. Menuiserie - gevelbekleding buiten	Asbestmateriaal	Verwijderen
16. Pleisterwerk in cement / cementering binnen - wanden	Geen asbest	-
16.1 Code: MM8	Mengmonster	-

Plan 1.16: 2de verdieping kopie kopie

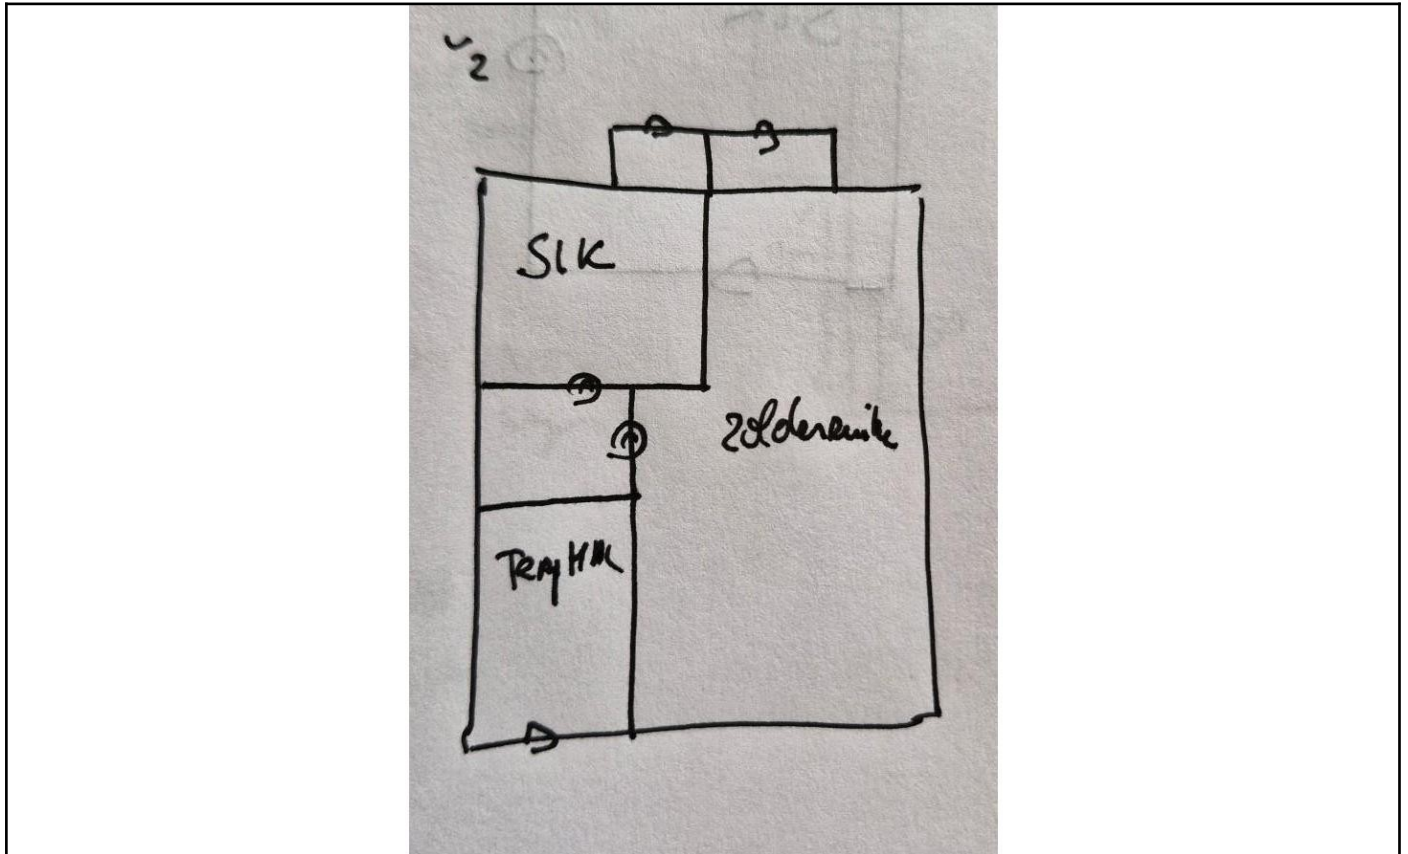


Plan 1.17: 2de verdieping kopie kopie kopie

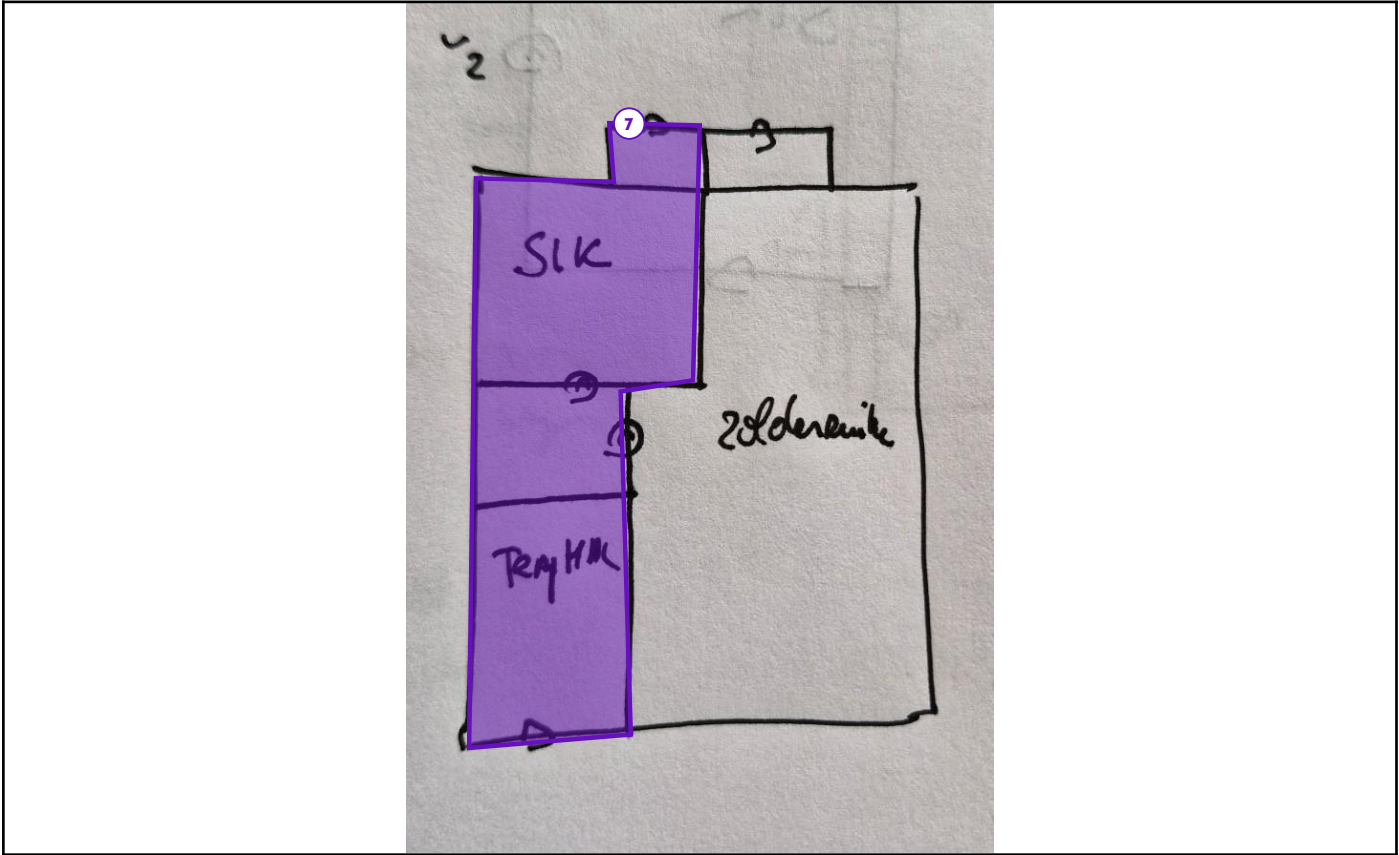

Legende van plan 1.17: 2de verdieping kopie kopie kopie

Beschrijving	Type	Actie
7. valse plafonds	Advies	-


Plan 1.18: 2de verdieping

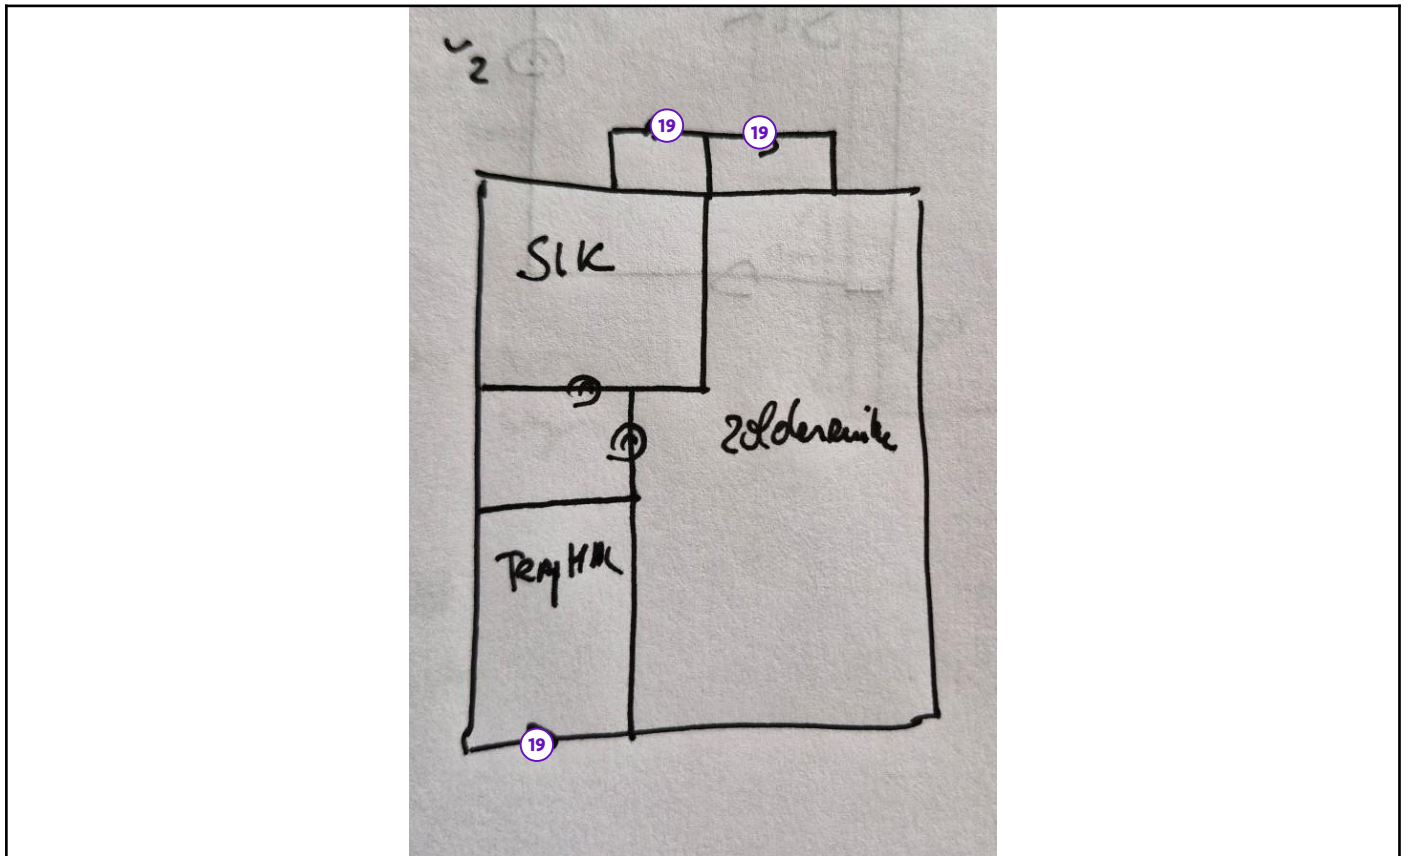


Legende van plan 1.18: 2de verdieping

Beschrijving	Type	Actie
19. Afdichtingsmateriaal schrijnwerk - niet asbestverdacht	Overige ruimte of materiaal	-

Plan 1.19: 2de verdieping kopie

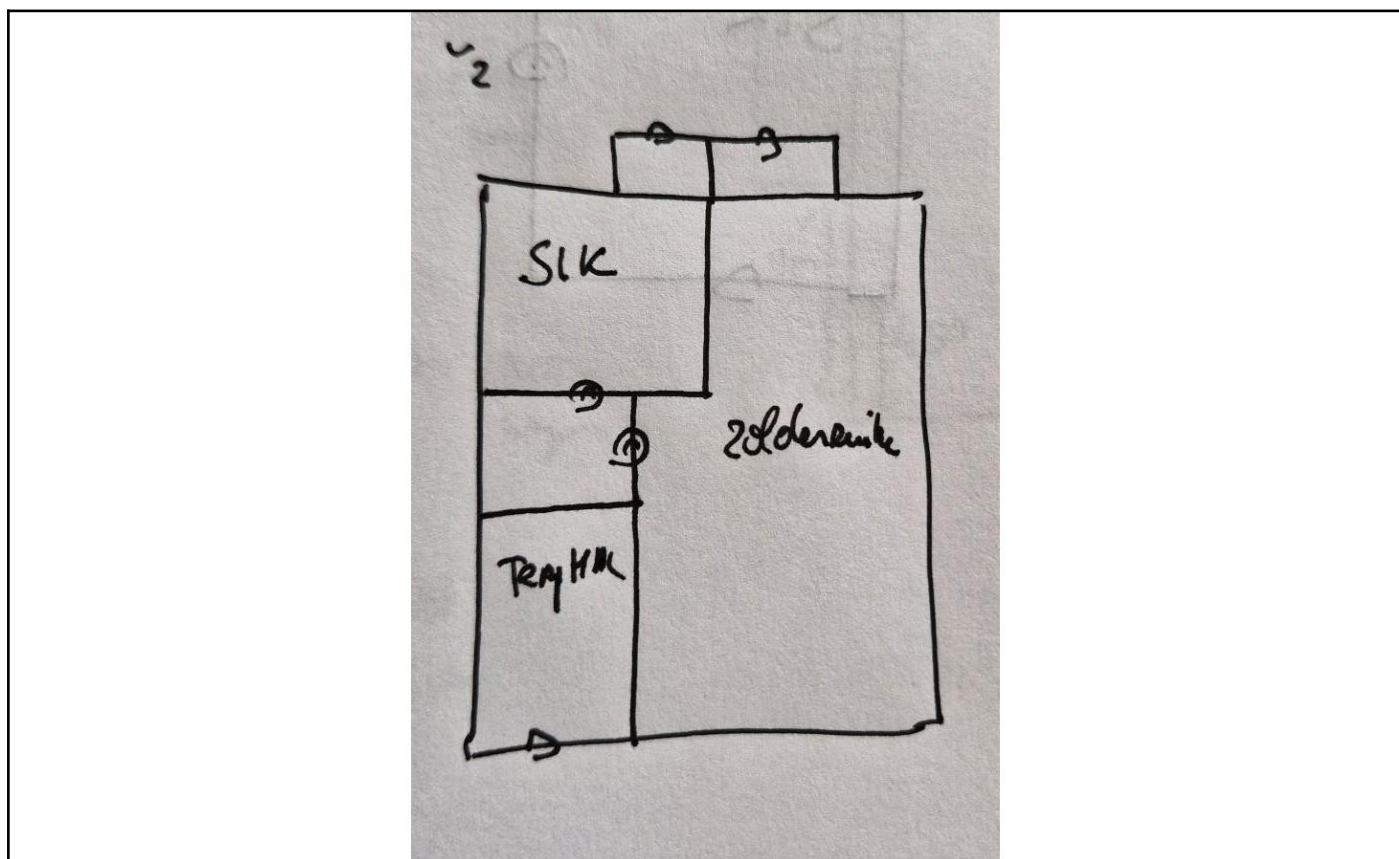

Plan 1.20: doorsnede

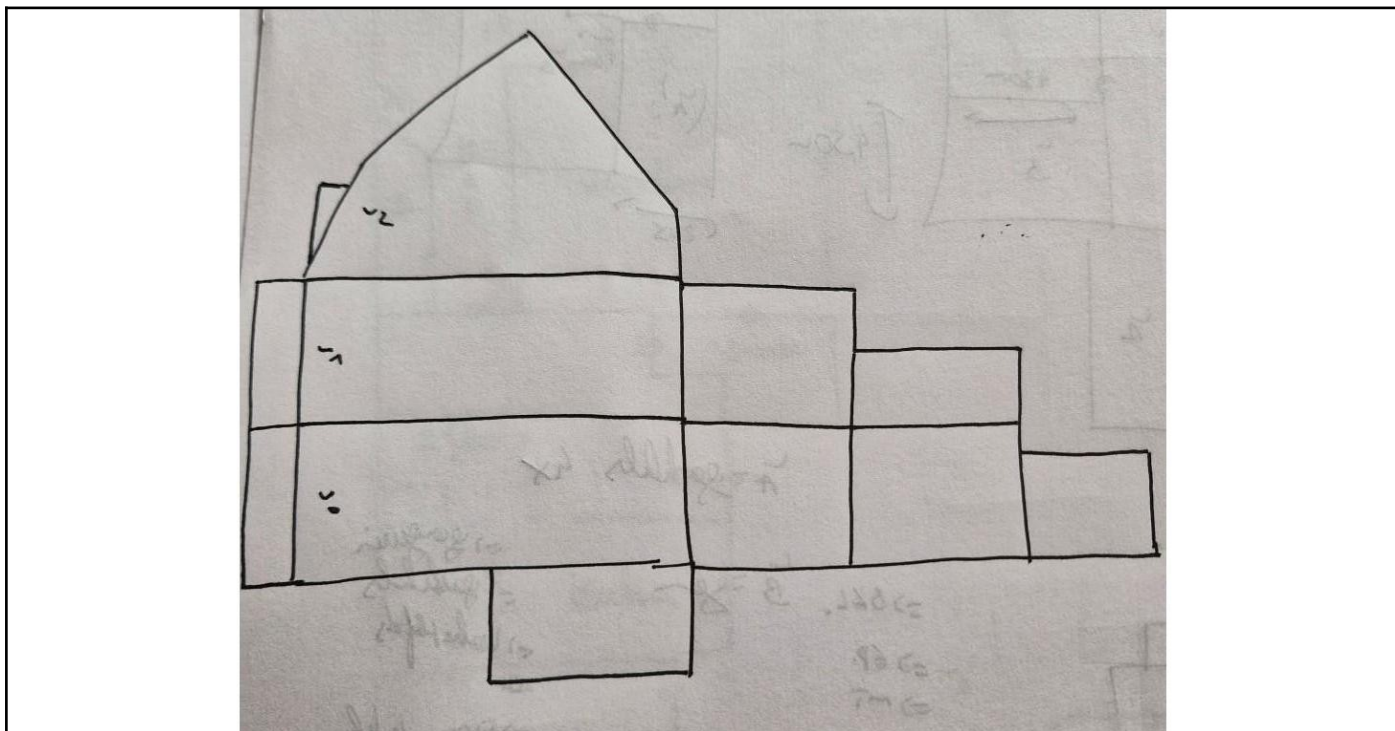


Zone 2: Hoofdgebouw



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 3 Asbestmaterialen**
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 2 Geen asbest**


Plan 2.1: Hoofdgebouw plan

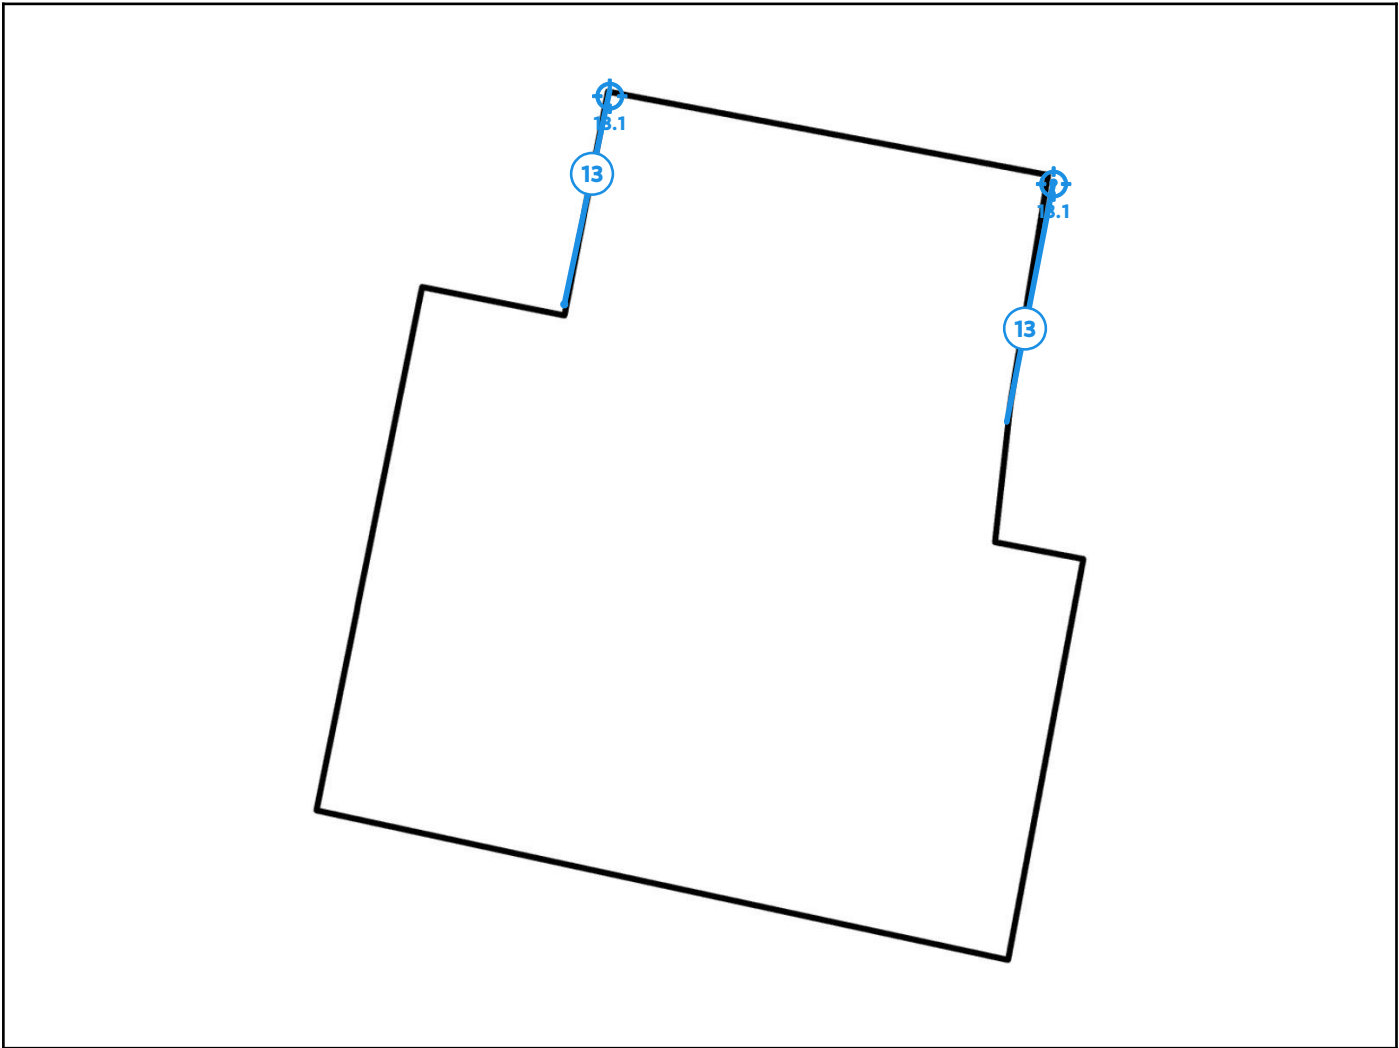

Legende van plan 2.1: Hoofdgebouw plan

Beschrijving	Type	Actie
13. Smeerlaag of cementering in cement buiten	Geen asbest	-
13.1 Code: MM7	Mengmonster	-


Plan 2.2: Hoofdgebouw plan kopie

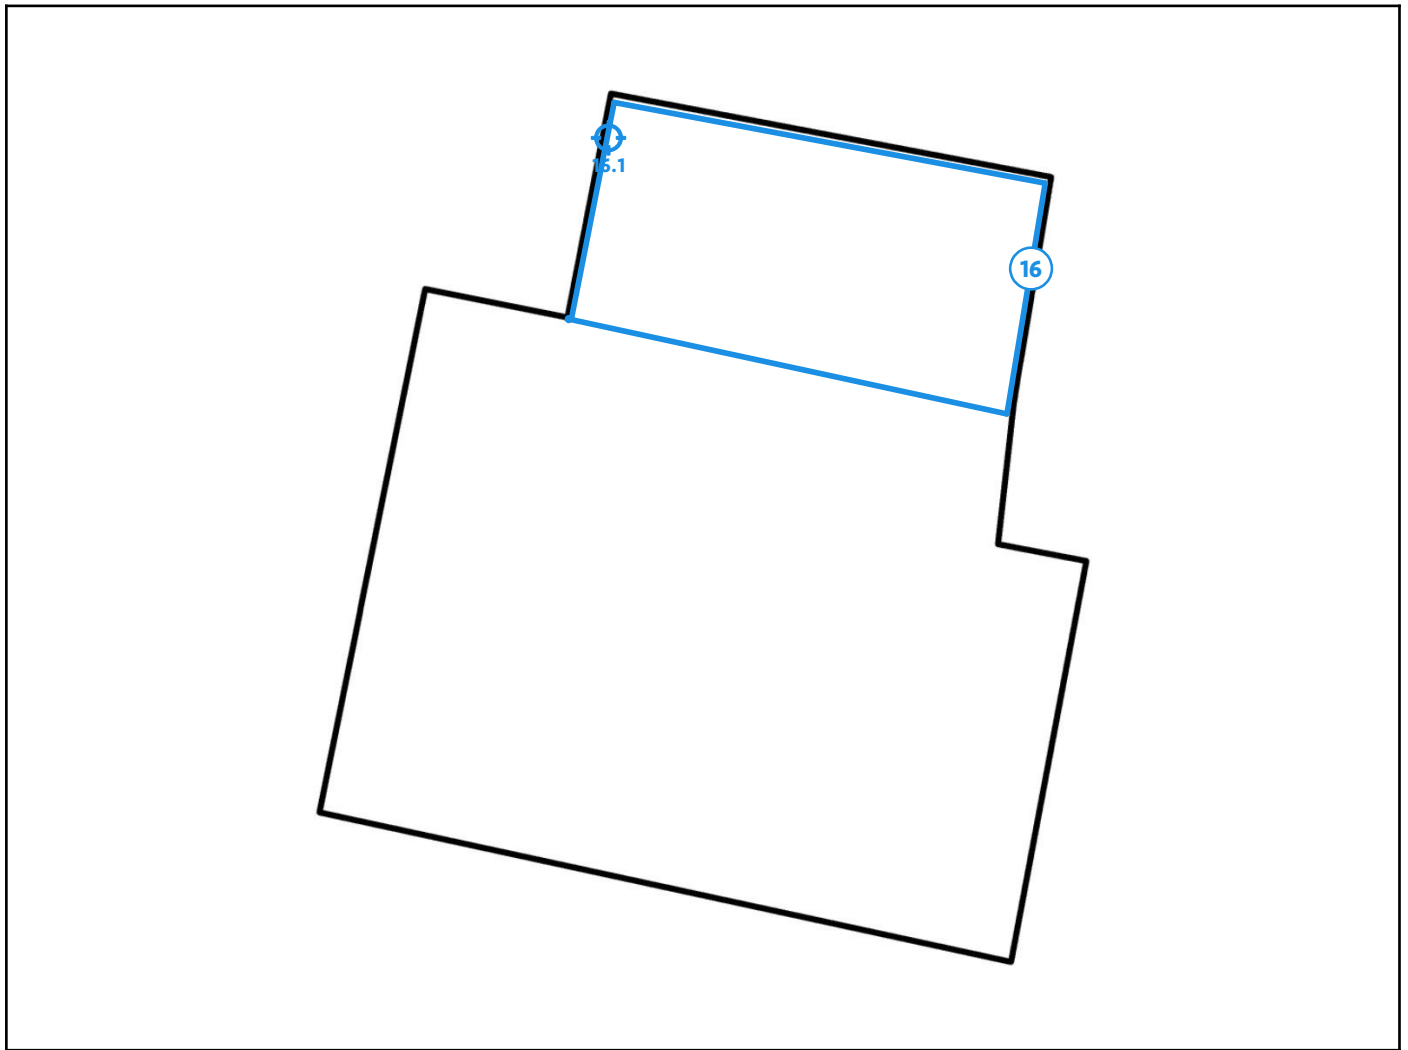

Legende van plan 2.2: Hoofdgebouw plan kopie

Beschrijving	Type	Actie
16. Pleisterwerk in cement / cementering binnen - wanden	Geen asbest	-
16.1 Code: MM8	Mengmonster	-


Plan 2.3: Hoofdgebouw plan

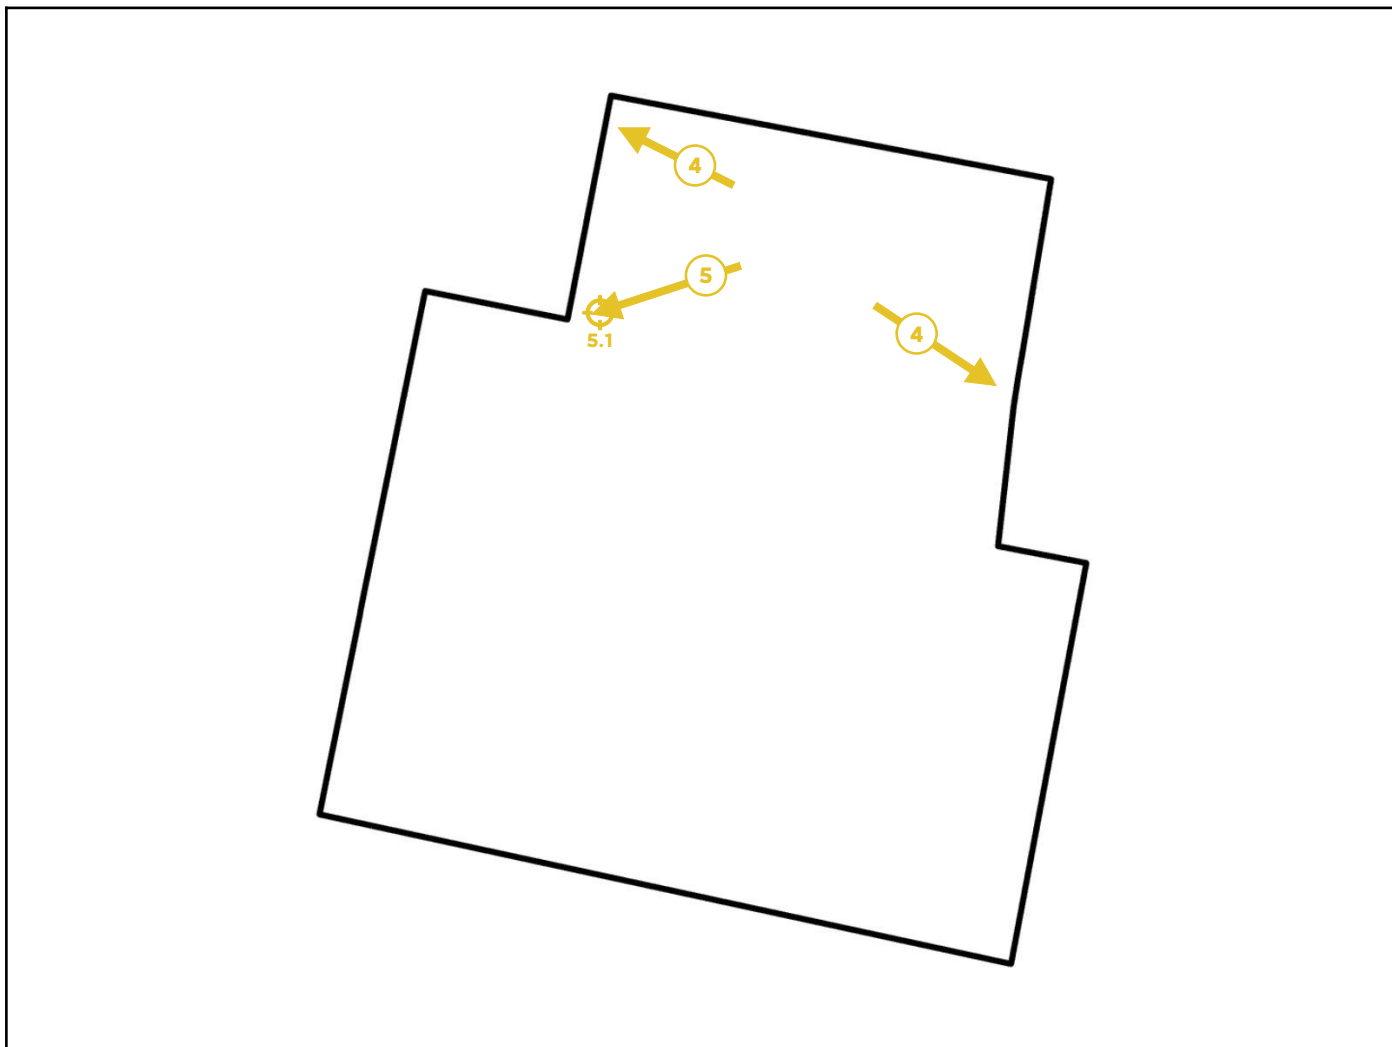

Legende van plan 2.3: Hoofdgebouw plan

Beschrijving	Type	Actie
4. Bakeliet - schakelaars en stopcontacten	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
5. Afvoerbuys in vezelcement binnen	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
5.1 Code: MM9	Puntmonster	-


Plan 2.4: Hoofdgebouw plan

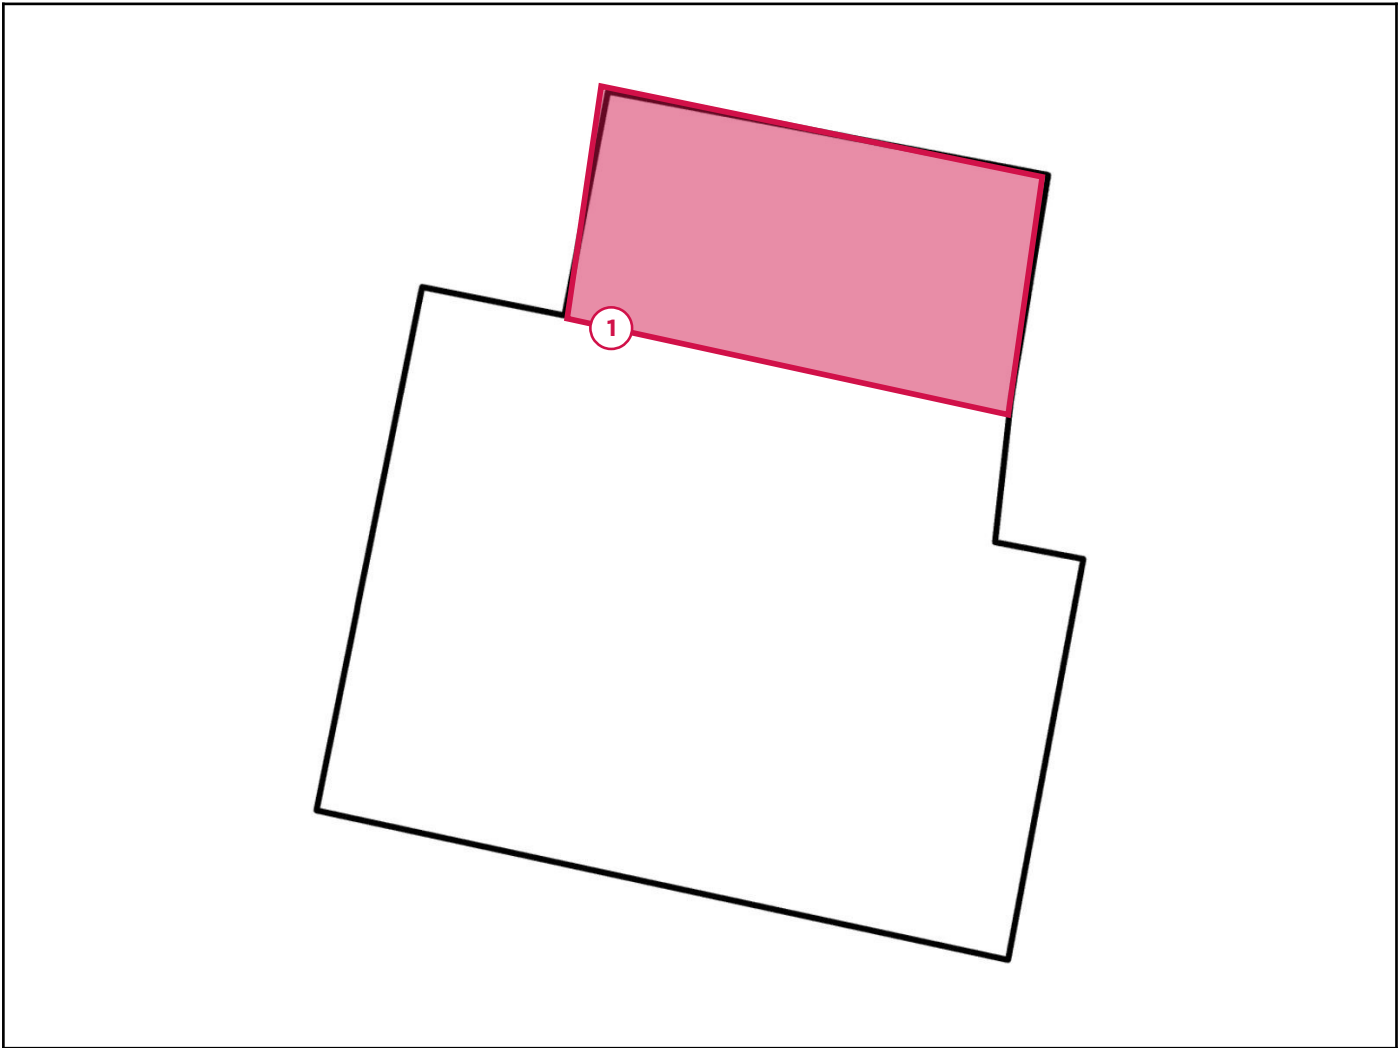


Legende van plan 2.4: Hoofdgebouw plan

Beschrijving	Type	Actie
1. Golfplaten asbestcement - binnen	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen

Asbestmaterialen

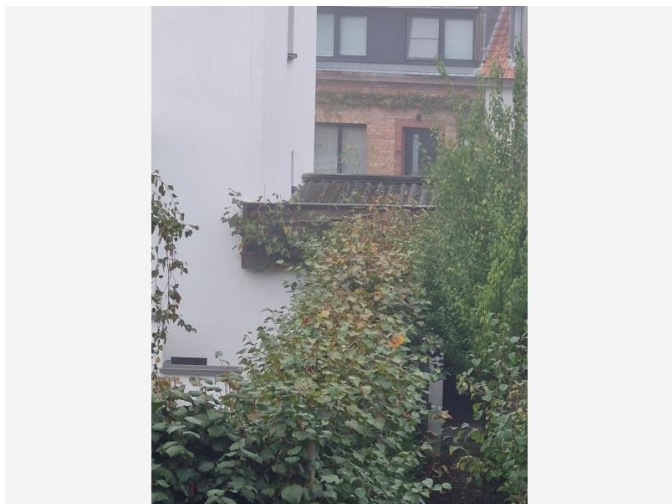

Overzichtsfoto

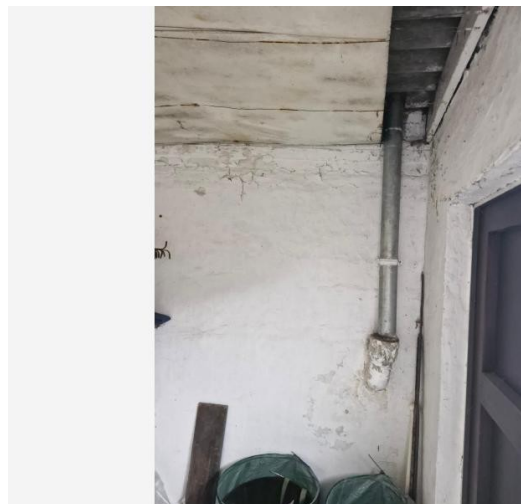

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen

Tijdens de verwijdering

- Asbest intact houden: De cementplaten mogen niet worden gebroken of beschadigd. De verwijdering

gebeurt handmatig, zonder te zagen, breken of slijpen, om vezelvrijzetting te voorkomen.

- Waterverneveling: Waternevel kan worden gebruikt om de verspreiding van vezels te beperken.
- PBM's : Beschermende kleding, handschoenen en halfgelaatsmasker (FFP3).
- Reinigen: Werkmateriaal, ladders en de onderliggende balken moeten na de werkzaamheden worden schoongemaakt met vochtige, wegwerpbare doeken.

Na de verwijdering

- Afval verpakken: Al het asbestafval moet dubbel worden verpakt in speciale asbestzakken.
- Afvoeren: Het dubbel verpakte afval moet veilig worden afgevoerd naar een containerpark of opgehaald worden door een gespecialiseerde ophaler.
- Opkuisen en douchen: Alle gebruikte doeken, de beschermende kleding en de verpakkingsmaterialen moeten samen met het asbestafval worden verwerkt. Na het verwijderen van de beschermende kleding moet er onmiddellijk worden gedoucht.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Hoofdgebouw

- Plan 2.4: Hoofdgebouw plan

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalarisico	Hoog materiaalarisico en/of hoge kans op vezelvrijgave
----------------------------------	--

Berekening materiaalrisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Golfplaten asbestcement - binnen
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Golfplaat
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 21,44 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	21,44 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De opgegeven hoeveelheid is zo nauwkeurig mogelijk opgemeten. Kleine afwijkingen blijven mogelijk. Enkel het asbestverdachte materiaal zelf is meegeteld, niet de materialen waarmee het een geheel vormt. De asbestdeskundige kan niet aansprakelijk gesteld worden voor meerkosten bij de verwijdering als de werkelijke hoeveelheid afwijkt van de opgegeven hoeveelheid.



Overzichtsfoto

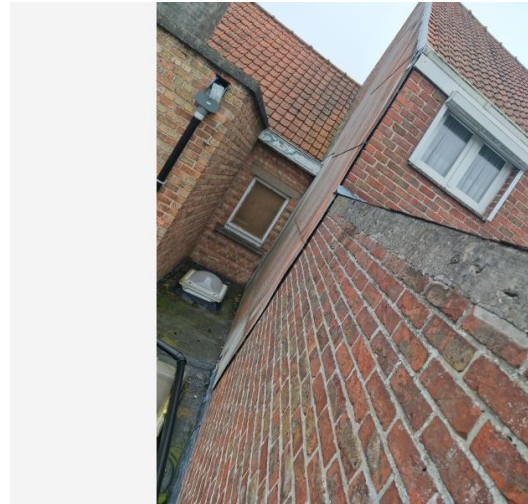

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen

Tijdens de verwijdering

- Asbest intact houden: De cementplaten mogen niet worden gebroken of beschadigd. De verwijdering

gebeurt handmatig, zonder te zagen, breken of slijpen, om vezelvrijzetting te voorkomen.

- Waterverneveling: Waternevel kan worden gebruikt om de verspreiding van vezels te beperken.
- PBM's : Beschermende kleding, handschoenen en halfgelaatsmasker (FFP3).
- Reinigen: Werkmateriaal, ladders en de onderliggende balken moeten na de werkzaamheden worden schoongemaakt met vochtige, wegwerpbare doeken.

Na de verwijdering

- Afval verpakken: Al het asbestafval moet dubbel worden verpakt in speciale asbestzakken.
- Afvoeren: Het dubbel verpakte afval moet veilig worden afgevoerd naar een containerpark of opgehaald worden door een gespecialiseerde ophaler.
- Opkuisen en douchen: Alle gebruikte doeken, de beschermende kleding en de verpakkingsmaterialen moeten samen met het asbestafval worden verwerkt. Na het verwijderen van de beschermende kleding moet er onmiddellijk worden gedoucht.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.11: 1ste verdieping kopie kopie
- Plan 1.15: 2de verdieping kopie

Detailinformatie

Risicobeoordeling


Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Menuiserite - gevelbekleding buiten
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Plaat
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	18,53 m² - 0,32 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,059 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	Genageld, geniet
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: Er is een onderzoeksbepierking die monstername verhindert; De ruimte of het materiaal bevindt zich hoger dan 3,5 meter vanaf een vaste ondergrond.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De opgegeven hoeveelheid is zo nauwkeurig mogelijk opgemeten. Kleine afwijkingen blijven mogelijk. Enkel het asbestverdachte materiaal zelf is meegeteld, niet de materialen waarmee het een geheel vormt. De asbestdeskundige kan niet aansprakelijk gesteld worden voor meerkosten bij de verwijdering als de werkelijke hoeveelheid afwijkt van de opgegeven hoeveelheid.

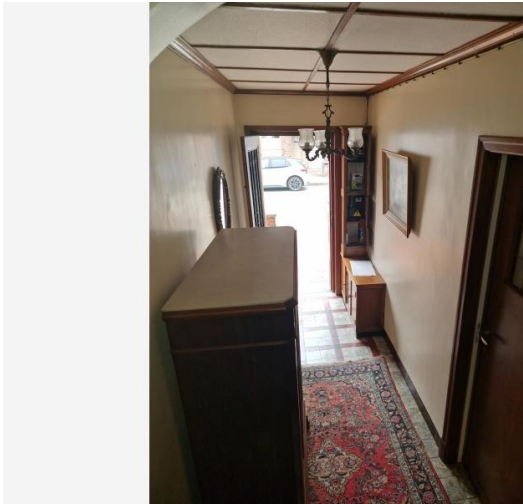

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Bakeliet is hechtgebonden. Deze toepassing mag daarom met eenvoudige handelingen verwijderd worden. U mag dat zelf doen, of laten doen door een aannemer (bijvoorbeeld een elektricien) van wie de werknemers een opleidingsattest eenvoudige handelingen hebben. Dat mag enkel als het materiaal niet beschadigd is en bij het verwijderen niet verder beschadigd raakt.

Let op: deze toestellen zijn deel van de elektrische installatie en staan onder spanning. Laat de stroom uitschakelen en het werk aan de elektrische installatie uitvoeren door een elektricien.

Zo gaat u te werk:

- Schroef het toestel in zijn geheel los met handgereedschap. Breek, boor, zaag of schuur niets.
- Verpak het afval meteen luchtdicht in dubbel, stevig plastic, kleef het goed dicht en houd het gescheiden van ander afval.
- Vraag bij uw gemeente of het recyclagepark dit asbestafval aanvaardt en onder welke voorwaarden.
- Houd derden en minderjarigen weg uit de werkzone.
- Draag minimaal een FFP3-stofmasker, een wegwerpoverall type 5/6 met kap, wegwerphandschoenen en overschoenen of afwasbaar schoeisel.
- Stop meteen als het materiaal toch breekt of verkruint, of als u deze voorwaarden niet kunt naleven. Schakel in dat geval een erkend asbestverwijderaar in.

Bewaar alle bewijzen van de verwijdering: facturen, foto's van vóór, tijdens en na de werken, en de afgiftebewijzen van het afval. U hebt ze nodig om uw asbestinventarisatetest te laten actualiseren. Meer informatie: <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-verwijderen>

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: gelijkvloers kopie kopie

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Elke handeling die deze toepassing beschadigt of verstoort, zoals boren, zagen, schuren, breken, afkrabben of reinigen met een hogedrukreiniger, kan asbestvezels doen vrijkomen. Die vezels verspreiden zich via luchtstromen en blijven hangen aan kleding en schoeisel. Zo komen ze ook buiten de werkzone terecht. Vermijd daarom elke beschadiging en laat de toepassing correct verwijderen voordat u aan of rond dit materiaal werkt.

Algemene opmerkingen

Van dit materiaal werd geen monster genomen. Zonder laboanalyse wordt het beschouwd als asbesthoudend, en moest voor de asbestsoort de meest ongunstige soort (crocidoliet) gekozen worden. Een monsternamen met laboanalyse kan aantonen dat het materiaal geen asbest bevat, of welke asbestsoort het bevat. Dat kan de risicobepaling, de nodige actie, de geldigheidsduur van dit attest en de kosten van een renovatie of verwijdering veranderen. Wij raden aan dit materiaal te laten bemonsteren vóór u er werken aan uitvoert.

Risicobeoordeling


Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Bakeliet - zekeringkast of verdeelbord
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,10 m² - 0,10 cm - 1 stuk
Totaal volume	< 0,001 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De zekeringkast is vastgesteld als bakeliet en niet als een andere harde kunststof, zoals pvc. Bakeliet beschouwen we als asbestverdacht, omdat het asbest kan bevatten. Er werd geen monster genomen: daarvoor moet een stuk van de kast afgebroken worden, waardoor delen onder spanning bloot kunnen komen te liggen en de kast niet meer veilig te gebruiken is. Het materiaal wordt daarom beschouwd als asbestverdacht en dus als asbesthoudend. De hoeveelheid is niet opgemeten maar geschat op basis van de afmetingen van de kast. De opgegeven hoeveelheid is niet opgemeten maar geschat op basis van de zichtbare delen en de afmetingen van de toepassing, omdat het materiaal niet volledig bereikbaar of meetbaar is. De hoeveelheid is indicatief. Laat de verwijderaar ze ter plaatse opmeten voor een offerte. De asbestdeskundige kan niet aansprakelijk gesteld worden voor meerkosten bij de verwijdering als de werkelijke hoeveelheid afwijkt van de opgegeven hoeveelheid.

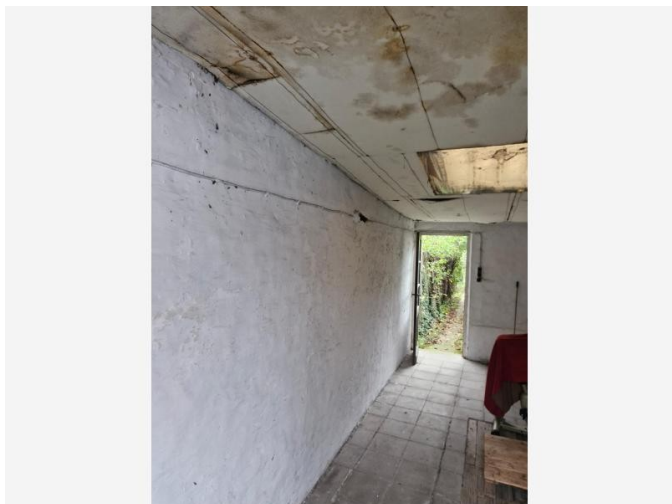

Overzichtsfoto

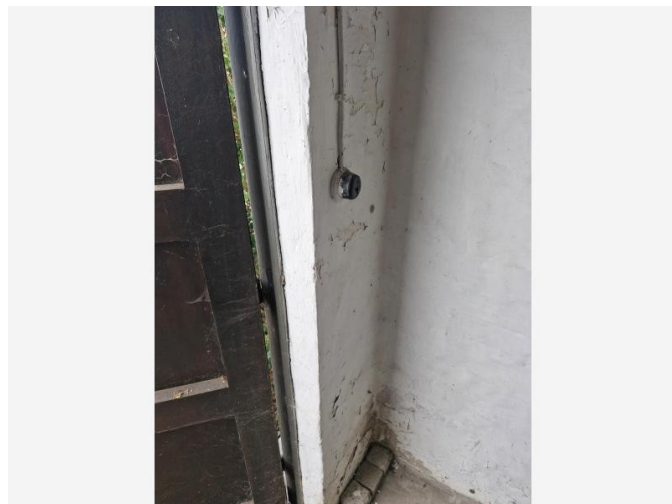

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Bakeliet is hechtgebonden. Deze toepassing mag daarom met eenvoudige handelingen verwijderd worden. U mag dat zelf doen, of laten doen door een aannemer (bijvoorbeeld een elektricien) van wie de werknemers een opleidingsattest eenvoudige handelingen hebben. Dat mag enkel als het materiaal niet beschadigd is en bij het verwijderen niet verder beschadigd raakt.

Let op: deze toestellen zijn deel van de elektrische installatie en staan onder spanning. Laat de stroom uitschakelen en het werk aan de elektrische installatie uitvoeren door een elektricien.

Zo gaat u te werk:

- Schroef het toestel in zijn geheel los met handgereedschap. Breek, boor, zaag of schuur niets.
- Verpak het afval meteen luchtdicht in dubbel, stevig plastic, kleef het goed dicht en houd het gescheiden van ander afval.
- Vraag bij uw gemeente of het recyclagepark dit asbestafval aanvaardt en onder welke voorwaarden.
- Houd derden en minderjarigen weg uit de werkzone.
- Draag minimaal een FFP3-stofmasker, een wegwerpoverall type 5/6 met kap, wegwerphandschoenen en overschoenen of afwasbaar schoeisel.
- Stop meteen als het materiaal toch breekt of verkruint, of als u deze voorwaarden niet kunt naleven. Schakel in dat geval een erkend asbestverwijderaar in.

Bewaar alle bewijzen van de verwijdering: facturen, foto's van vóór, tijdens en na de werken, en de afgiftebewijzen van het afval. U hebt ze nodig om uw asbestinventarisatetest te laten actualiseren. Meer informatie: <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-verwijderen>

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Hoofdgebouw

- Plan 2.3: Hoofdgebouw plan

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Elke handeling die deze toepassing beschadigt of verstoort, zoals boren, zagen, schuren, breken, afkrabben of reinigen met een hogedrukreiniger, kan asbestvezels doen vrijkomen. Die vezels verspreiden zich via luchtstromen en blijven hangen aan kleding en schoeisel. Zo komen ze ook buiten de werkzone terecht. Vermijd daarom elke beschadiging en laat de toepassing correct verwijderen voordat u aan of rond dit materiaal werkt.

Algemene opmerkingen

Van dit materiaal werd geen monster genomen. Zonder laboanalyse wordt het beschouwd als asbesthoudend, en moest voor de asbestsoort de meest ongunstige soort (crocidoliet) gekozen worden. Een monsternamen met laboanalyse kan aantonen dat het materiaal geen asbest bevat, of welke asbestsoort het bevat. Dat kan de risicobepaling, de nodige actie, de geldigheidsduur van dit attest en de kosten van een renovatie of verwijdering veranderen. Wij raden aan dit materiaal te laten bemonsteren vóór u er werken aan uitvoert.


Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--


Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Beschrijving	Bakeliet - schakelaars en stopcontacten
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,10 m² - 0,10 cm - 1 stuk
Totaal volume	< 0,001 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De schakelaars en stopcontacten zijn vastgesteld als bakeliet en niet als een andere harde kunststof, zoals pvc. Bakeliet beschouwen we als asbestverdacht, omdat het asbest kan bevatten. Er werd geen monster genomen: daarvoor moet een stuk van het toestel afgebroken worden, waardoor delen onder spanning bloot kunnen komen te liggen en het toestel niet meer veilig te gebruiken is. Het materiaal wordt daarom beschouwd als asbestverdacht en dus als asbesthoudend. De hoeveelheid is niet opgemeten maar geschat op basis van het aantal toestellen. Alle bruinzwarte lichtschakelaar - stopcontacten zijn asbesthoudend. De opgegeven hoeveelheid is niet opgemeten maar geschat op basis van de zichtbare delen en de afmetingen van de toepassing, omdat het materiaal niet volledig bereikbaar of meetbaar is. De hoeveelheid is indicatief. Laat de verwijderaar ze ter plaatse opmeten voor een offerte. De asbestdeskundige kan niet aansprakelijk gesteld worden voor meerkosten bij de verwijdering als de werkelijke hoeveelheid afwijkt van de opgegeven hoeveelheid.

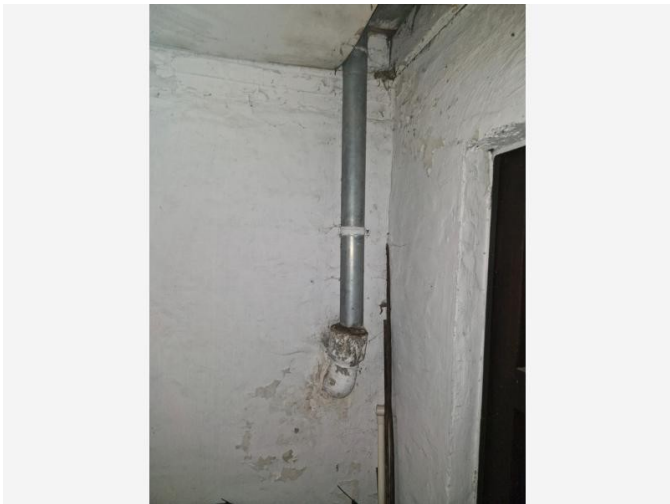

Overzichtsfoto

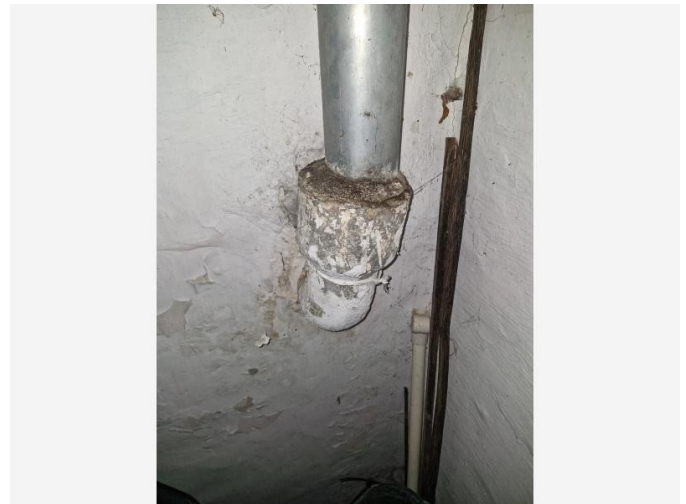

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Deze toepassing is hechtgebonden asbest en mag met eenvoudige handelingen verwijderd worden. U mag dat zelf doen, of laten doen door een aannemer van wie de werknemers een opleidingsattest eenvoudige handelingen hebben. Binnen mag dat enkel als het materiaal niet beschadigd is en bij het verwijderen niet verder beschadigd raakt. Buiten mag ook beschadigd hechtgebonden materiaal zo verwijderd worden, op voorwaarde dat er geen derden in de buurt zijn.

Zo gaat u te werk:

- Bevochtig of fixeer het materiaal vooraf en houd het vochtig tijdens het werk.
- Maak de elementen één voor één los met handgereedschap, bijvoorbeeld door ze los te schroeven. Gebruik geen boormachine, slijpschijf, zaag, schuurmachine, luchtcompressor of hogedrukreiniger. Breek en gooi niets.
- Verpak het afval meteen luchtdicht in dubbel, stevig plastic, kleef het goed dicht en houd het gescheiden van ander afval.
- Vraag bij uw gemeente waar u dit asbestafval kan afgeven en onder welke voorwaarden (recyclagepark of vergunde inzamelaar); niet elk recyclagepark aanvaardt elk soort of elke hoeveelheid asbestafval. Leg het verpakte afval voorzichtig in de container voor asbestafval. Het recyclagepark aanvaardt enkel hechtgebonden asbestafval.
- Houd derden en minderjarigen weg uit de werkzone.
- Draag minimaal een FFP3-stofmasker, een wegwerpoverall type 5/6 met kap, wegwerphandschoenen en overschoenen of afwasbaar schoeisel.
- Stop meteen als het materiaal toch breekt of verkruiemt, of als u deze voorwaarden niet kunt naleven. Schakel in dat geval een erkend asbestverwijderaar in.

Bewaar alle bewijzen van de verwijdering: facturen, foto's van vóór, tijdens en na de werken, en de afgiftebewijzen van het afval. U hebt ze nodig om uw asbestinventarisatetest te laten actualiseren. Meer informatie: <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-verwijderen> (Vlarem II, art. 6.4.0.1)

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Deze toepassing kan met de techniek van eenvoudige handelingen verwijderd worden. Komt het materiaal niet in zijn geheel en onbeschadigd los, omdat het verlijmd of ingemetst is, omdat de bevestigingen vastzitten of omdat het niet heel weggenomen kan worden, dan mag enkel een erkend asbestverwijderaar het verwijderen. Materiaal dat bij het losmaken breekt, laat asbestvezels vrij. In dat geval mag u deze toepassing niet zelf verwijderen, en ook een aannemer met enkel een opleidingsattest eenvoudige handelingen mag dat dan niet (Vlarem II, art. 6.4.0.1, §2, tweede lid).

De erkende asbestverwijderaar zorgt voor de afvoer van het asbestafval. Een lijst van erkende asbestverwijderaars vindt u op <https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-asbest-bedrijven-erkend-voor-afbraak-verwijderingswerken>.

Bewaar alle bewijzen van de verwijdering: facturen, werkplan, foto's, afgiftebewijzen van het afval en eventuele vrijgavemetingen. U hebt ze nodig om uw asbestinventarisatetest te laten actualiseren. Meer informatie: <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-verwijderen>

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Hoofdgebouw

- Plan 2.3: Hoofdgebouw plan

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Elke handeling die deze toepassing beschadigt of verstoort, zoals boren, zagen, schuren, breken, afkrabben of reinigen met een hogedrukreiniger, kan asbestvezels doen vrijkomen. Die vezels verspreiden zich via luchtstromen en blijven hangen aan kleding en schoeisel. Zo komen ze ook buiten de werkzone terecht. Vermijd daarom elke beschadiging en laat de toepassing correct verwijderen voordat u aan of rond dit materiaal werkt.

Algemene opmerkingen

Van dit materiaal werd geen monster genomen. Zonder laboanalyse wordt het beschouwd als asbesthoudend, en moest voor de asbestsoort de meest ongunstige soort (crocidoliet) gekozen worden. Een monsternamen met laboanalyse kan aantonen dat het materiaal geen asbest bevat, of welke asbestsoort het bevat. Dat kan de risicobeoordeling, de nodige actie, de geldigheidsduur van dit attest en de kosten van een renovatie of verwijdering veranderen. Wij raden aan dit materiaal te laten bemonsteren vóór u er werken aan uitvoert.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intacte calciumsilicaatplaat of materiaal met categorie 3-gebondenheid


Monsternamen

#	Type	Referentie	Resultaat
5.1	Puntmonster	MM9	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Afvoerbuys in vezelcement binnen
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Sanitaire infrastructuur en uitrusting (toe- en afvoer)
Asbestmateriaal	Buis, koker, leiding, pijp, doorvoer
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 0,30 m - 30,00 cm - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	< 0,001 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Er werd geen monster genomen omdat monstername hier meer schade zou veroorzaken dan de schade die eigen is aan een monstername: bij verder normaal gebruik ontstaat een risico, namelijk dat de afvoerbuys ter hoogte van de monsternameplaats gaat lekken en dat er afvalwater in het gebouw terechtkomt. Het materiaal wordt daarom beschouwd als asbestverdacht en dus als asbesthoudend. De opgegeven hoeveelheid is zo nauwkeurig mogelijk opgemeten. Kleine afwijkingen blijven mogelijk. Enkel het asbestverdachte materiaal zelf is meegeteld, niet de materialen waarmee het een geheel vormt. De asbestdeskundige kan niet aansprakelijk gesteld worden voor meerkosten bij de verwijdering als de werkelijke hoeveelheid afwijkt van de opgegeven hoeveelheid.

Adviezen

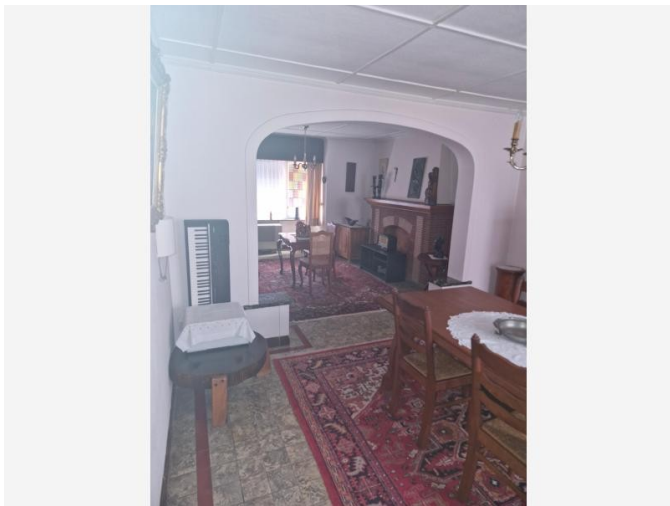

Situeringfoto



Detailfoto

Extra informatie bij een onderzoeksbepanking

Het verwarmingselement kan asbesthoudend materialen bevatten binnenin de behuizing. (Koorden, dichtingen, ...)

Hou rekening met PBM bij verwijdering.


Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw


- Plan 1.5: gelijkvloers kopie kopie
- Plan 1.11: 1ste verdieping kopie kopie

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
-------------------	---

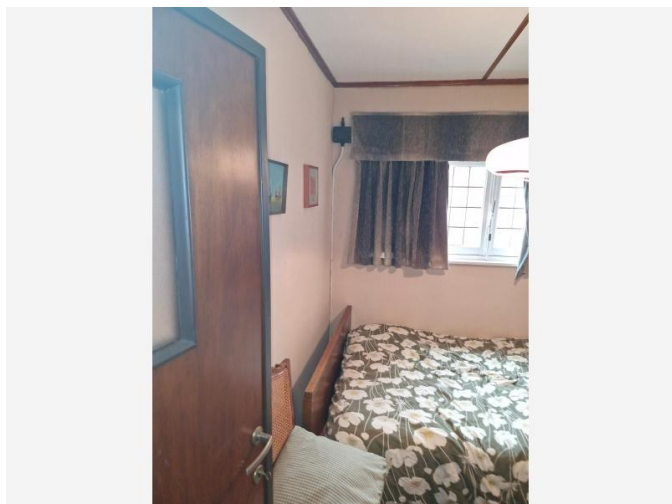

Situeringfoto

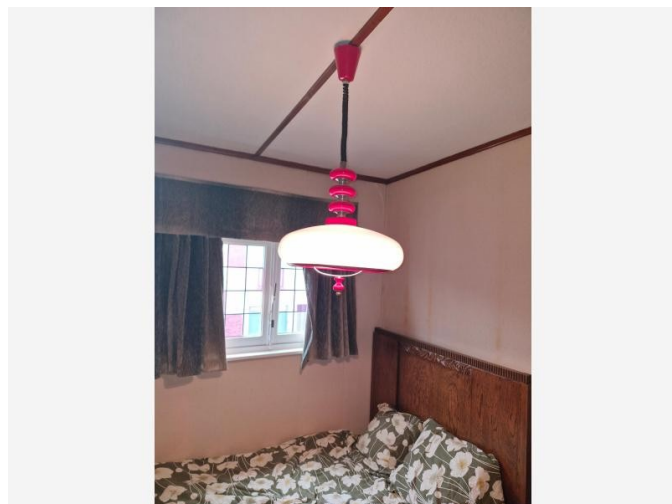

Detailfoto

Extra informatie bij een onderzoeksbepanking

De valse plafonds zijn niet asbestverdacht.

Het mogelijk achterliggend pleisterwerk kan wel asbesthoudend zijn. (dit kan niet bemonsterd worden, zonder destructief werk)


Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw


- Plan 1.6: gelijkvloers kopie kopie kopie
- Plan 1.12: 1ste verdieping kopie kopie kopie
- Plan 1.17: 2de verdieping kopie kopie kopie

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise met een vaststelling door de asbestdeskundige.
-------------------	---

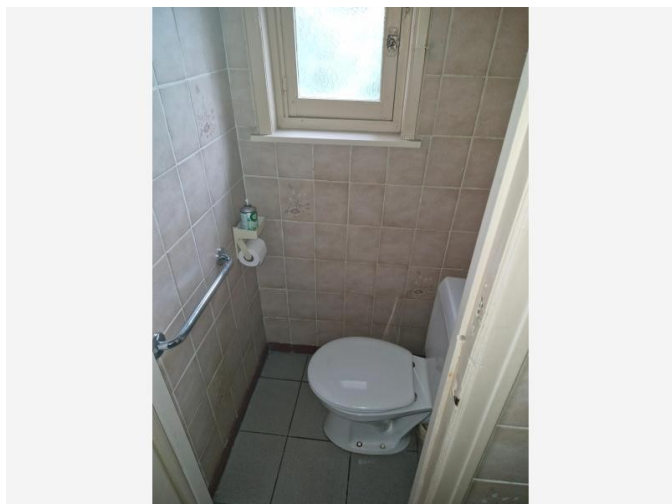

Situeringfoto

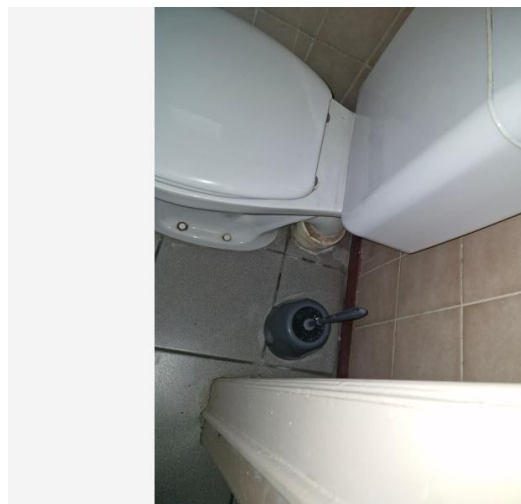

Detailfoto

Extra informatie bij een onderzoeksbepierking

De lijm om tegels te plakken kan asbesthoudend zijn.

Hou rekening met uw PBM, indien er lijm aanwezig is.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: gelijkvloers kopie kopie

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
-------------------	---

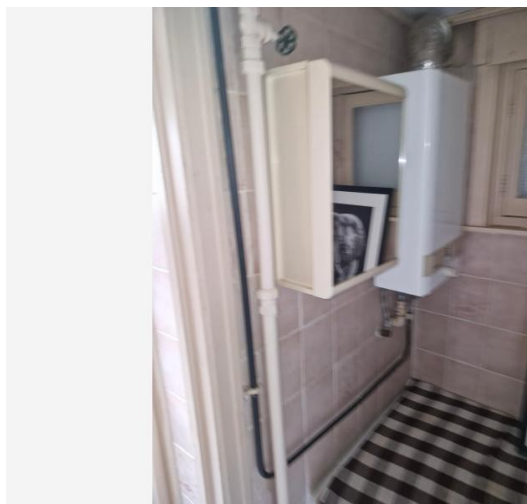

Situeringfoto



Detailfoto

Extra informatie bij een onderzoeksbeperking

Het verwarmingselement kan asbesthoudend materialen bevatten binnenin de behuizing. (Koorden, dichtingen, ...)

Hou rekening met PBM bij verwijdering.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.7: gelijkvloers kopie kopie kopie kopie


Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
-------------------	---

Geen asbest

Fiche 10: teerlaag (spoelbak)

Geen asbest

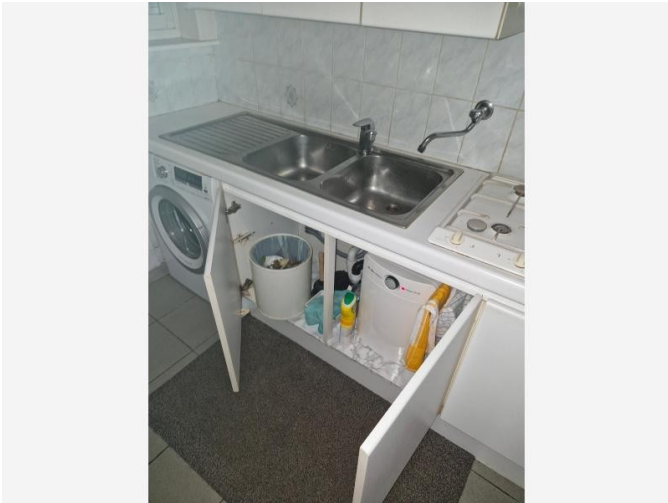

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: gelijkvloers kopie kopie

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
10.1	Puntmonster	MM5	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	teerlaag (spoelbak)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Sanitaire infrastructuur en uitrusting (toe- en afvoer)
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 0,10 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	0,10 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto

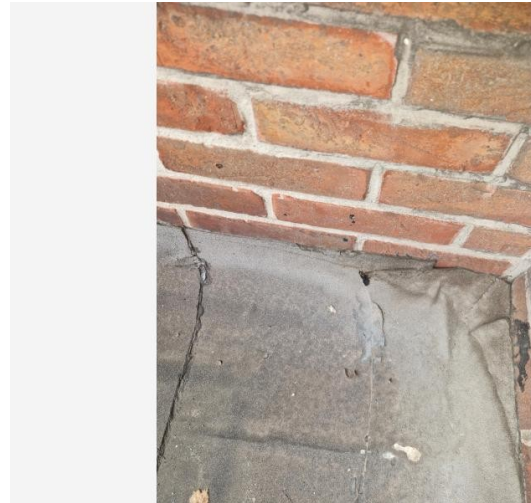

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: gelijkvloers kopie


Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
11.1	Puntmonster	MM4	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Roofing (bitumen) - plat dak (klein terras v1)
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Plat dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 0,64 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	0,64 m ²
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De opgegeven hoeveelheid is zo nauwkeurig mogelijk opgemeten. Kleine afwijkingen blijven mogelijk. Enkel het asbestverdachte materiaal zelf is meegeteld, niet de materialen waarmee het een geheel vormt. De asbestdeskundige kan niet aansprakelijk gesteld worden voor meerkosten bij de verwijdering als de werkelijke hoeveelheid afwijkt van de opgegeven hoeveelheid. Enkel de bovenste laag van de dakbedekking werd bemonsterd. Over eventuele onderliggende lagen kon geen uitspraak gedaan worden: die zijn zonder destructief onderzoek niet waarneembaar.

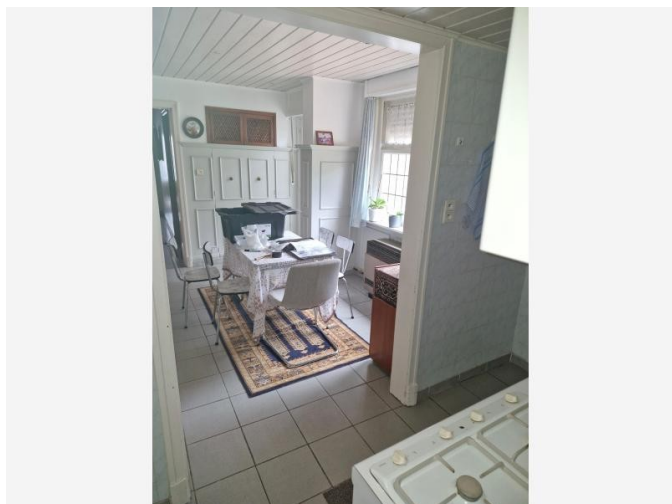

Overzichtsfoto

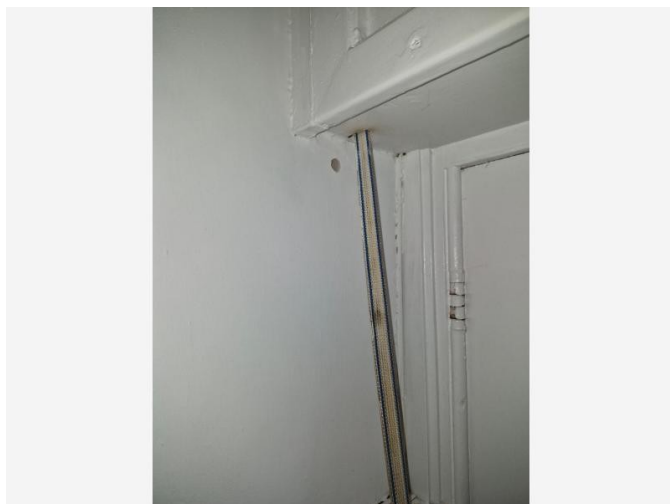

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: gelijkvloers
- Plan 1.9: 1ste verdieping
- Plan 1.14: 2de verdieping


Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
12.1	Mengmonster	MM1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk wanden (gips/kalk)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	180,00 m² - 0,20 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,36 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het pleisterwerk aan de wanden is bemonsterd volgens het inspectieprotocol, tot op de drager, met mengstalen. De monsternamepunten liggen verspreid over de verplichte ruimtes: de gang, een individuele ruimte, een natte ruimte (keuken of badkamer), de stookplaats en de trappenhal, voor zover die aanwezig zijn en er pleisterwerk hebben. De monsternamepunten zijn aangeduid in de lokalisatie van deze fiche. Het analyseresultaat van een mengstaal geldt voor al het pleisterwerk aan de wanden dat het vertegenwoordigt. De opgegeven hoeveelheid is zo nauwkeurig mogelijk opgemeten. Kleine afwijkingen blijven mogelijk. Enkel het asbestverdachte materiaal zelf is meegeteld, niet de materialen waarmee het een geheel vormt. De asbestdeskundige kan niet aansprakelijk gesteld worden voor meerkosten bij de verwijdering als de werkelijke hoeveelheid afwijkt van de opgegeven hoeveelheid.

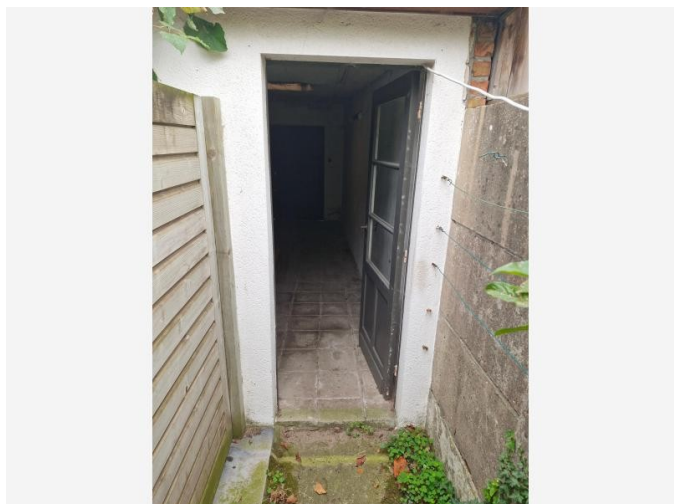

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Hoofdgebouw

- Plan 2.1: Hoofdgebouw plan


Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
13.1	Mengmonster	MM7	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Smeerlaag of cementering in cement buiten
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 10,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,10 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De opgegeven hoeveelheid is zo nauwkeurig mogelijk opgemeten. Kleine afwijkingen blijven mogelijk. Enkel het asbestverdachte materiaal zelf is meegeteld, niet de materialen waarmee het een geheel vormt. De asbestdeskundige kan niet aansprakelijk gesteld worden voor meerkosten bij de verwijdering als de werkelijke hoeveelheid afwijkt van de opgegeven hoeveelheid.

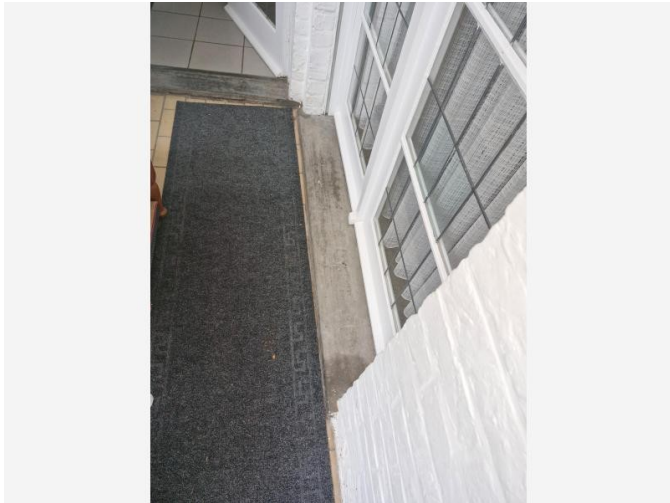

Overzichtsfoto

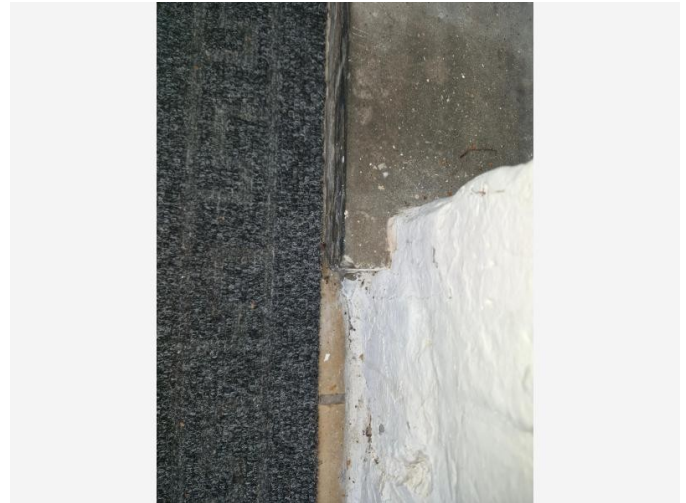

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: gelijkvloers kopie kopie

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
14.1	Puntmonster	MM6	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	Massal - vensterdorpel of tablet buiten
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	0,82 m² - 3,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,025 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Dit materiaal is herkend als vezelcement type Massal. Met het blote oog zijn witte asbestvezelbundels zichtbaar. Volgens de huidige kennis bevat Massal enkel chrysotiel (wit asbest). Het materiaal is daarom zonder monstername geïdentificeerd als asbesthoudend, met chrysotiel als asbestsoort. De opgegeven hoeveelheid is zo nauwkeurig mogelijk opgemeten. Kleine afwijkingen blijven mogelijk. Enkel het asbestverdachte materiaal zelf is meegeteld, niet de materialen waarmee het een geheel vormt. De asbestdeskundige kan niet aansprakelijk gesteld worden voor meerkosten bij de verwijdering als de werkelijke hoeveelheid afwijkt van de opgegeven hoeveelheid.

Fiche 15: Roofing (bitumen) - plat dak (uitbouw v1 kamer)

Geen asbest



Overzichtsfoto

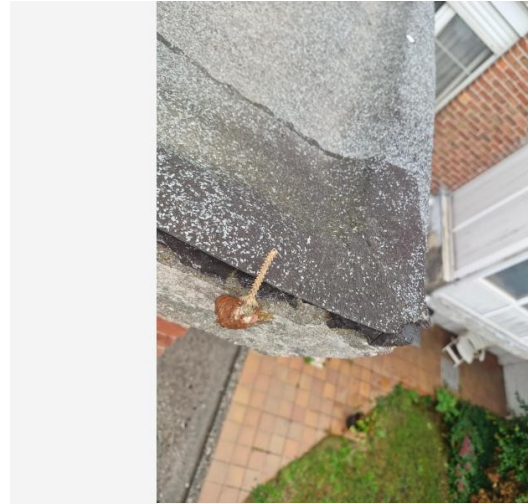

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.10: 1ste verdieping kopie

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
15.1	Puntmonster	MM2	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	Roofing (bitumen) - plat dak (uitbouw v1 kamer)
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Plat dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 13,20 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	13,20 m ²
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De opgegeven hoeveelheid is zo nauwkeurig mogelijk opgemeten. Kleine afwijkingen blijven mogelijk. Enkel het asbestverdachte materiaal zelf is meegeteld, niet de materialen waarmee het een geheel vormt. De asbestdeskundige kan niet aansprakelijk gesteld worden voor meerkosten bij de verwijdering als de werkelijke hoeveelheid afwijkt van de opgegeven hoeveelheid. Enkel de bovenste laag van de dakbedekking werd bemonsterd. Over eventuele onderliggende lagen kon geen uitspraak gedaan worden: die zijn zonder destructief onderzoek niet waarneembaar.

Fiche 16: Pleisterwerk in cement / cementering binnen - wanden

Geen asbest

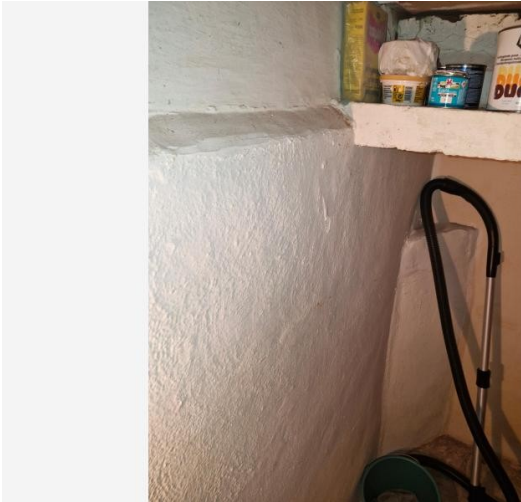

Overzichtsfoto

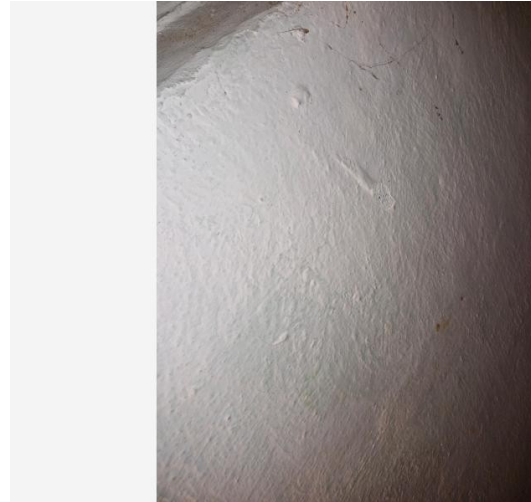

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: kelder
- Plan 1.15: 2de verdieping kopie

Zone 2: Hoofdgebouw

- Plan 2.2: Hoofdgebouw plan kopie

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
16.1	Mengmonster	MM8	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	Pleisterwerk in cement / cementering binnen - wanden
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 20,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	20,00 m ²
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het pleisterwerk aan de wanden is bemonsterd volgens het inspectieprotocol, tot op de drager, met mengstalen. De monsternamepunten liggen verspreid over de verplichte ruimtes: de gang, een individuele ruimte, een natte ruimte (keuken of badkamer), de stookplaats en de trappenhal, voor zover die aanwezig zijn en er pleisterwerk hebben. De monsternamepunten zijn aangeduid in de lokalisatie van deze fiche. Het analyseresultaat van een mengstaal geldt voor al het pleisterwerk aan de wanden dat het vertegenwoordigt. De opgegeven hoeveelheid is zo nauwkeurig mogelijk opgemeten. Kleine afwijkingen blijven mogelijk. Enkel het asbestverdachte materiaal zelf is meegeteld, niet de materialen waarmee het een geheel vormt. De asbestdeskundige kan niet aansprakelijk gesteld worden voor meerkosten bij de verwijdering als de werkelijke hoeveelheid afwijkt van de opgegeven hoeveelheid.

Fiche 17: Roofing (bitumen) - plat dak (achterbouw 1 en uitbouw v2)

Geen asbest



Overzichtsfoto

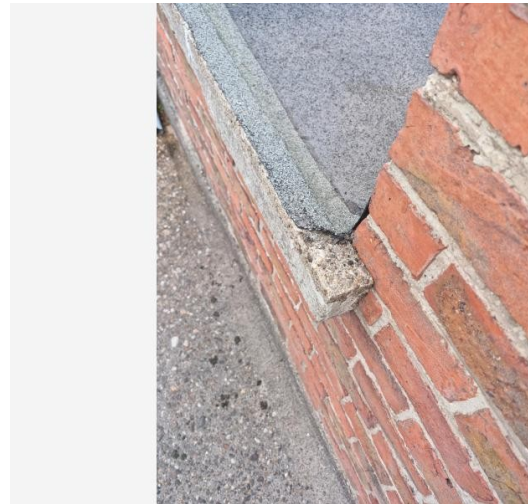

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: gelijkvloers kopie
- Plan 1.14: 2de verdieping

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
17.1	Puntmonster	MM3	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Roofing (bitumen) - plat dak (achterbouw 1 en uitbouw v2)
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Plat dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 14,89 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	14,89 m ²
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De opgegeven hoeveelheid is zo nauwkeurig mogelijk opgemeten. Kleine afwijkingen blijven mogelijk. Enkel het asbestverdachte materiaal zelf is meegeteld, niet de materialen waarmee het een geheel vormt. De asbestdeskundige kan niet aansprakelijk gesteld worden voor meerkosten bij de verwijdering als de werkelijke hoeveelheid afwijkt van de opgegeven hoeveelheid. Enkel de bovenste laag van de dakbedekking werd bemonsterd. Over eventuele onderliggende lagen kon geen uitspraak gedaan worden: die zijn zonder destructief onderzoek niet waarneembaar.


Overige ruimtes en materialen

Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen


De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de aangetroffen niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 18: Materialen van rookgaskanalen - niet asbestverdacht (kunststof, inox)	Het rookgaskanaal bestaat uit materiaal dat niet asbestverdacht is, zoals kunststof, roestvrij staal of dubbelwandig metaal. Er werd geen rookgaskanaal in vezelcement vastgesteld. De plaats staat in de lokalisatie van deze fiche.	Plan 1.8: gelijkvloers kopie kopie kopie kopie kopie
Fiche 19: Afdichtingsmateriaal schrijnwerk - niet asbestverdacht	Het schrijnwerk is afgedicht met materialen die niet asbestverdacht zijn, zoals een soepele, elastische siliconenkit, zwelband, kunststof of rubberen dichtingsprofielen of purschuim. Aan het schrijnwerk werd geen relatief harde of pasta-achtige mastiek of kit vastgesteld. De plaats staat in de lokalisatie van deze fiche.	Plan 1.13: 1ste verdieping kopie kopie kopie kopie Plan 1.18: 2de verdieping

Fiche 18: Materialen van rookgaskanalen - niet asbestverdacht (kunststof, inox)

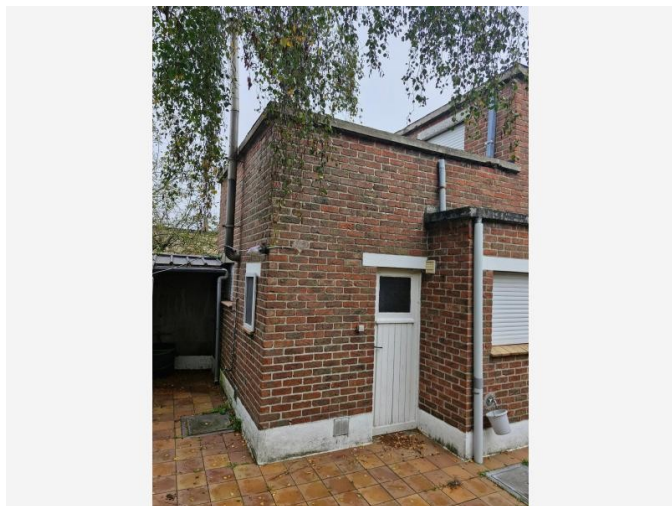


Situeringfoto

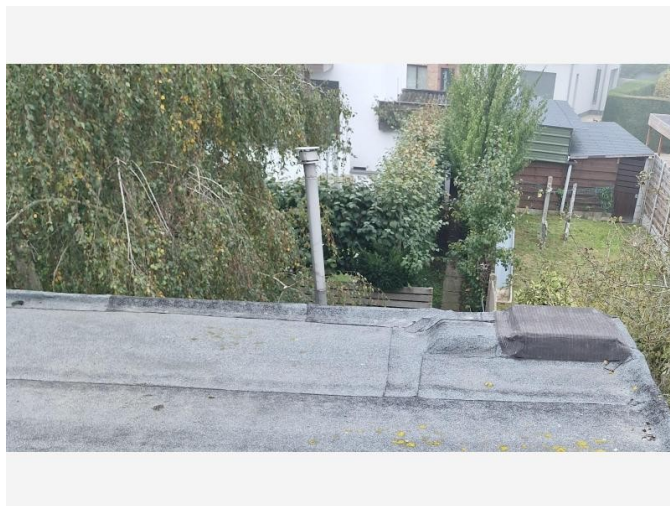


Detailfoto

Fiche 19: Afdichtingsmateriaal schrijnwerk - niet asbestverdacht

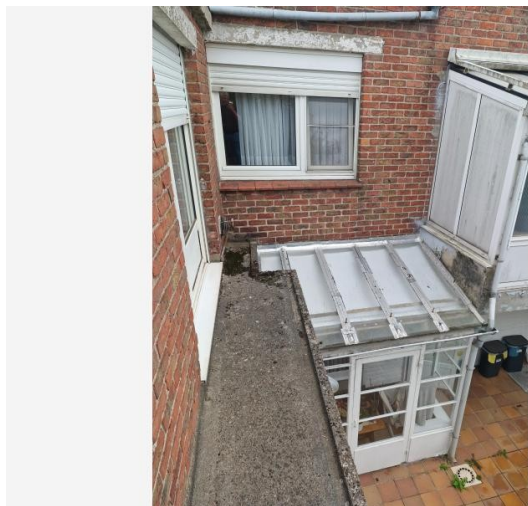

Situeringfoto

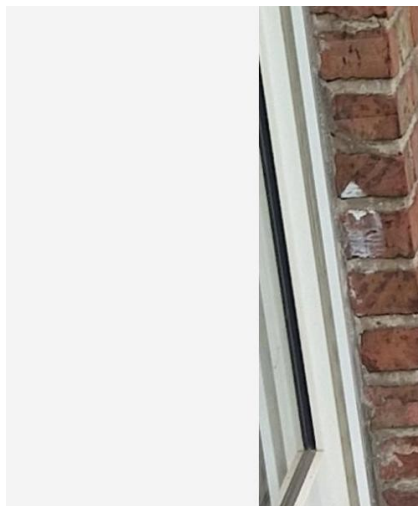


Detailfoto

Niet aanwezige ruimtes en materialen


De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de niet aanwezige ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 20: Pleisterwerk - niet aanwezig	In de ruimtes vermeld in de lokalisatie van deze fiche is geen pleisterwerk aanwezig. De wanden en plafonds zijn er niet bepleisterd: ze bestaan uit zichtbaar metselwerk of beton, of ze zijn bekleed met een materiaal dat niet asbestverdacht is, zoals gipskartonplaten.	-
Fiche 21: Materialen stookketel - niet aanwezig	Er is geen stookketel aanwezig in dit inspectiegebied. Er zijn dus ook geen materialen van een stookketel, zoals dichtingen of isolatie, aanwezig.	-
Fiche 22: Materialen onder de dakbedekking - niet aanwezig	Onder de dakbedekking is geen onderdak aanwezig: de dakbedekking ligt rechtstreeks op de panlatten. Dat werd vastgesteld vanaf de zolder of door dakpannen op te heffen. De plaats staat in de lokalisatie van deze fiche.	-
Fiche 23: Liftinfrastructuur - niet aanwezig	Er is geen lift aanwezig in dit inspectiegebied, en er zijn geen onderdelen of ruimtes van een liftinfrastructuur (zoals een liftschacht of machinekamer).	-
Fiche 24: Leidingisolatie - niet aanwezig	Er is geen leidingisolatie aanwezig. De zichtbare leidingen in het inspectiegebied, zoals die van de verwarming en het sanitair water, zijn niet geïsoleerd.	-

Fiche 20: Pleisterwerk - niet aanwezig

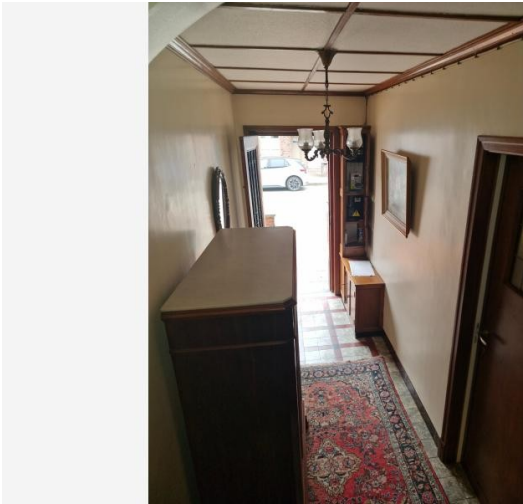


Situeringfoto

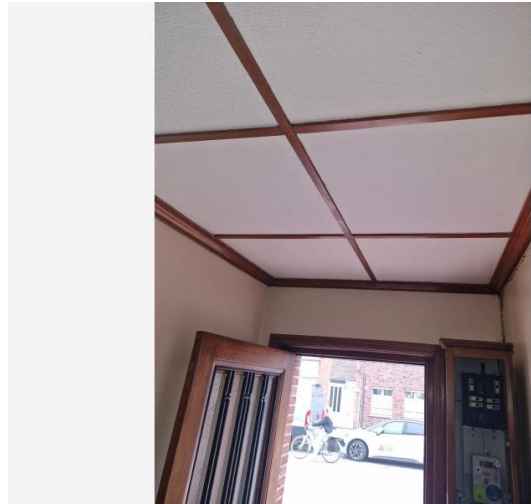


Detailfoto

Fiche 22: Materialen onder de dakbedekking - niet aanwezig

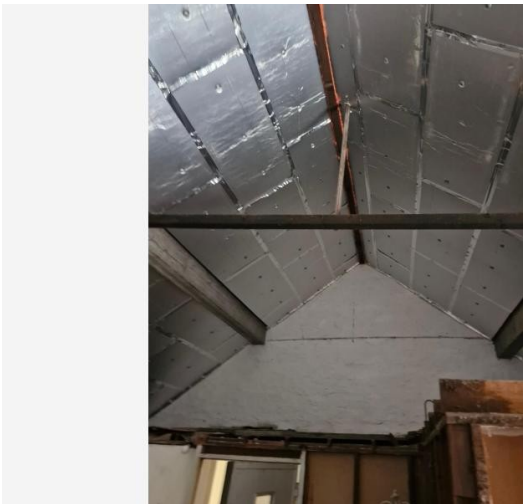

Situeringfoto

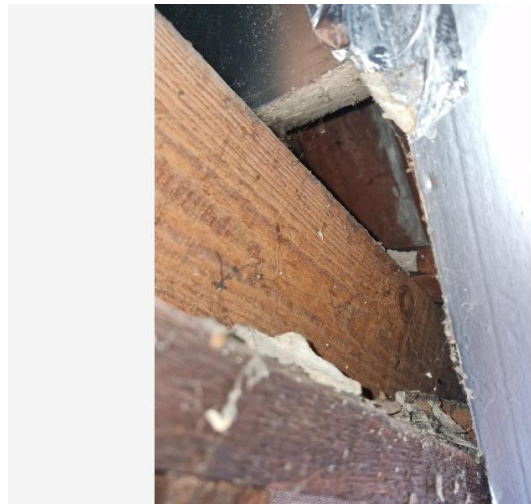

Detailfoto

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoonst dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaïen of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertuig en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroenderfgoed.be
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.